

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
三菱ふそう	平成29年7月	TKG-FK61F	平ボディ	FK61F-595161		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
268,893km	240PS/177KW	M/T 6速	エアー	長：6,190 mm	幅：2,110 mm	高：400 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	冷え弱い、左中央側吹き出し口破損	シート	○	汚れ シートカバー付き、座面部品カバー欠損、シートベルト戻り悪い
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	左後ろレンズひび
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		点検項目	結果	状態
ミッション			ETC	◎	標準	リーフサス	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		エアサス	◎	
ギア鳴き	◎		上物仕様			パワステ	◎	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ
クラッチ	◎		床材質	／	鉄板	燃料タンク	◎	スチール 200L
異音	◎		デフ			点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	／					オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	





特記事項 エンジンキー2本、ドアロックリモコン1ヶ、燃料タンクキー1本、キャブルーフ凹み及び補修跡有り、室内破損箇所及び部品外し跡有り、サイドマーカー不灯箇所有り、突入防止装置右側破損、R作業灯配線不良(バックに入れた時も点灯する)

記録簿 有 (H30/6～R4/6、R6/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	10	10		225/90R17.5	225/90R17.5		
	—	—		—	—		
0	0	0	1	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア	225/90R17.5	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		平成29年
【備考】コーション無し、ロープフック左右14対後ろ3ヶ、セイコーラック、床フック11対、前立てLED作業灯2ヶ(1ヶ不灯)、荷台鉄骨梁台有り(ワイヤー固定)、荷台キズ汚れ有り、左側樹脂製工具箱、後部バスケット左右各1			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

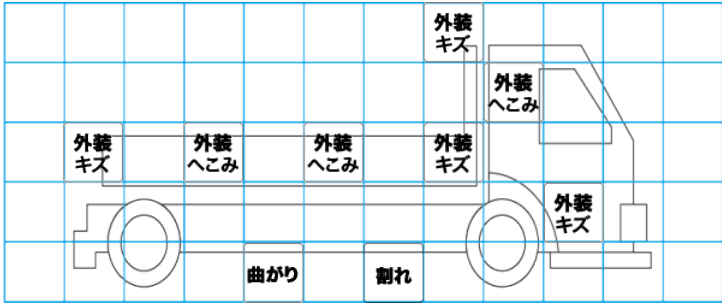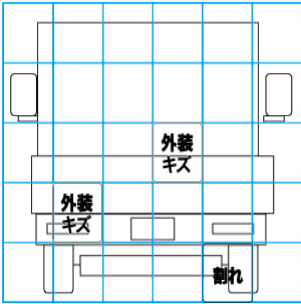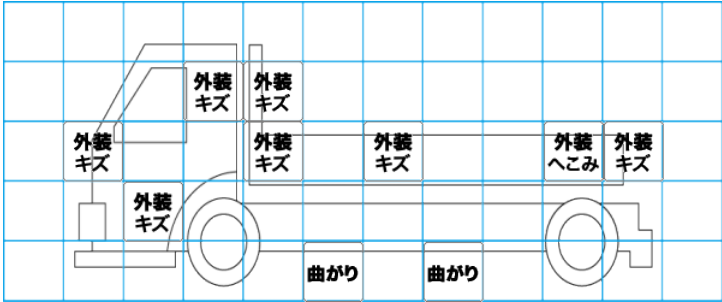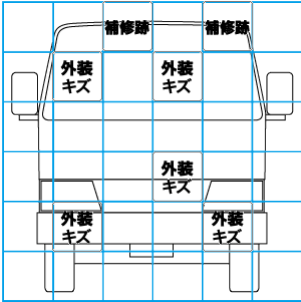

【外装】						【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき 床汚れ