

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年3月	TKG-FK71F	アルミウィング	FK71F-593383
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
173.924km	220PS/162KW	M/T 6速	エア-	長: 7,270 mm 幅: 2,370 mm 高: 2,440 mm 門高: 2,340 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	◎
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	◎
ターボ	◎
冷却水吹返	◎

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 木材	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	○	ハロゲン 右レンズキズ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	右取付部割れ

点検項目	走行関係 結果	状態
------	------------	----

リーフサス	◎
エアサス	/
パワステ	◎
ハンドル	○ 擦れ
燃料タンク	◎ スチール 100L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内キス、汚れ。フロント右フェンダーパネル割れ
。フロント右フェンダー割れ。リア左フェンダー曲がり。台枠下部左右曲がり。リアバンパー亀裂、曲がり。
エンジンキー1本（スパー無し）キーレスリモコン1個、ボディキー1本（固着の為使用不可）。
記録簿 有（H31/3、R3/3～R7/3）

▼ **タイヤ残量**

単位：mm




	8	8	
	—	—	
7	7	7	7
—	—	—	—
スベア		11	—

タイヤサイズ			
	225/90R17.5	225/90R17.5	
	—	—	
225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—
スペア		225/90R17.5	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	「739C662」	平成29年
【備考】庫内灯3ケ。ウイングスイッチ前後2対。左右アオリ内側凹み割れ。右アオリ外側穴あき。右側敷板凹み。リア台枠下部左右曲がり。左右サイドバンパー曲がり。			

【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

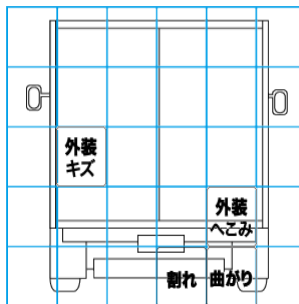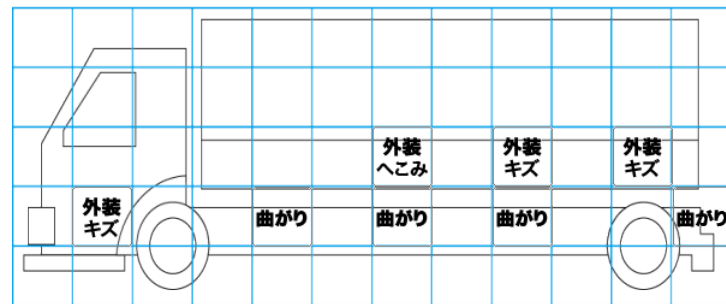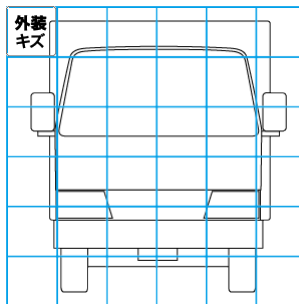

【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ