

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成24年8月	KQG-CD5ZL	平ボディ	CD5ZL-10036
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
508,171km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,550 mm 幅: 2,340 mm 高: 560 mm 門高: mm

●: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	○	冷え弱い
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	○	上下動作引っ掛かり有り
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ伸縮不良
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ ビニールカバー付き、 カバー部欠損
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カバー擦れ、左アンダーミラーキャップ欠損
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	○	Fジャックル摩耗、R右スレ止め破損
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 エンジンキー1本、ドアキー1本、燃料タンク及びアドブルーキー欠(共に解錠状態)、助手席灰皿欠損
記録簿 無○

タイヤ残量			
単位: mm			
12	12		
—	—		
8	3	3	3
7	7	8	8
スペア	3	—	

タイヤサイズ			
	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 14PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア	295/80R22.5	—	
素材: スチール 備考: 後輪8本再生タイヤ、後輪サイズ違い			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	喜多村製作所		平成24年
【備考】コーション無し、5方開、セイコーラック、ロープフック左右23対後ろ3ヶ、床フック9対(破損箇所有り)、前立て作業灯2ヶ、前立て: 具掛け3ヶ所、前立て上部シート載せ、荷台キズ汚れ凹み有り、床木板割れ有り、ステンレス工具箱左右各1			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
無	確認済	小	点傷有

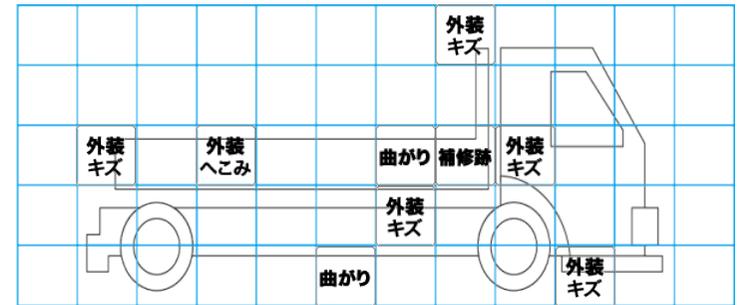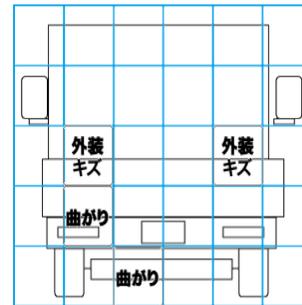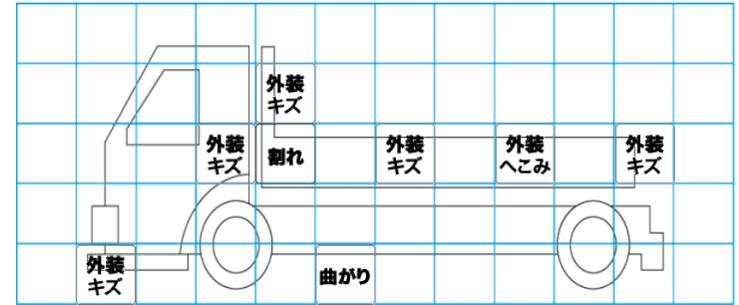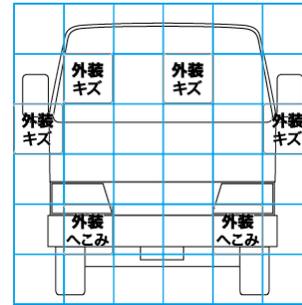

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ