

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年7月	2DG-FW1AHJ	冷凍バン	FW1AH+108714
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
451,252km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,420 mm 幅：2,270 mm 高：2,450 mm 門高：2,260 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	2.0	点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ			
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ 1形キーストン	デフ		
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。導風板看板灯レンズ欠品。
キャブチルトレバー蓋ワイヤー不良（要交換）。
エンジンキー3本、キーレスリモコン1ヶ、尿素タンクキー1本、ポデーキー2本。

記録簿 有（R2/1～R7/7）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	12			265/70R19.5	265/70R19.5		
8	9			265/70R19.5	265/70R19.5		
5	1	1	2	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
12	12	12	12	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スベア				6	ー	265/70R19.5	ー
				素材：アルミ 備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	ELGO 「E7E3070」	令和 1年
【備考】断熱材：サイド75mm、リヤ100mm。ラッシングレール3段。ジョロダーレール4例。庫内灯8ヶ（1ヶ不灯）。90度ストッパー。センターローラー付（センターローラー隙間埋めゴムとステンレスカバー欠品あり）。水抜き穴前後2対。リヤステップ曲がり。観音扉塗装剥がれ。左観音扉オープンストッパー受け側外れガタ。			
冷凍機／サブE/G（スタンバイ付）	菱重	TU100SAM-CNF 「999200095BL」	令和 1年
【備考】（外気温 +37.0℃） -35℃設定 +36.1℃ → +9.2℃ 1h 確認。 2エバ（リヤエバ内寸高さ2300mm）。稼動時間5537h（スタンバイ109h）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

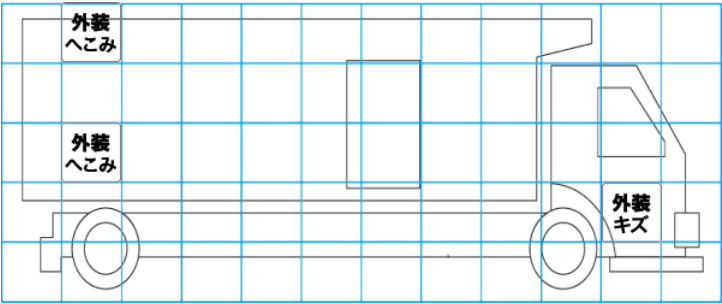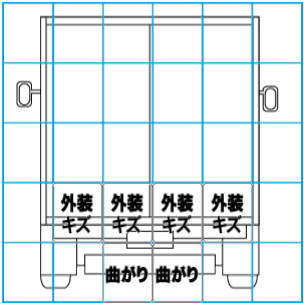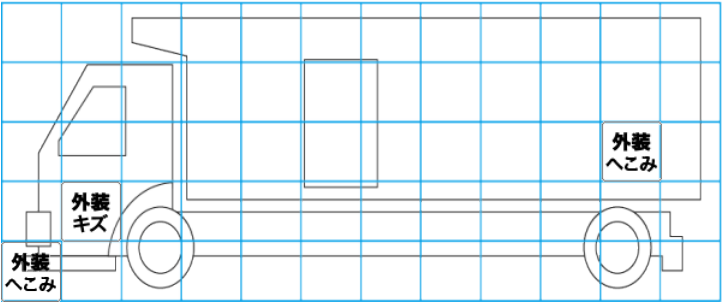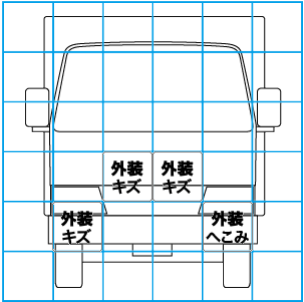

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	腐修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】