

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年11月	QPG-FS64VY	冷凍バン	FS64VY-525019
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
494,527km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 9,360 mm 幅: 2,280 mm 高: 2,440 mm 門高: 2,400 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左カバー擦れ

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	△	リヤエアサス コントローラー作動せ ず
バウステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 250L 300L





デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 エンジンキー1本 キーレスリモコン1個 アドブルータンクキー1本
同年式の荷箱載せ替え
記録簿 有 (R7/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	3			245/70R19.5	245/70R19.5		
5	4			245/70R19.5	245/70R19.5		
8	8	3	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
10	10	10	10	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	0	—		スペア	245/70R19.5		—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	ELGO 「E7E2097」	平成29年1月
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯6ヶ、ジョロダーレール 4列(埋め材付き)、水抜き穴4箇所、パレティナガイド、断熱材厚みリヤ75mm・サイド50mm、庫内キズ汚れ有り			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	デンソー	DS82LE-EP82	平成29年1月
【備考】-32℃設定、1時間運転32.0℃→0.5℃(外気温29℃)、稼動時間9623時間			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

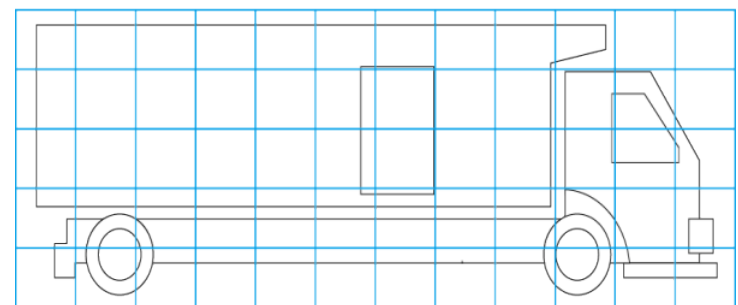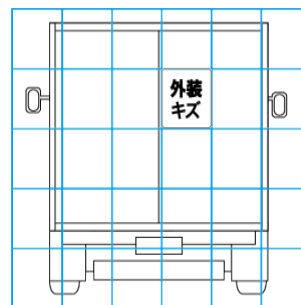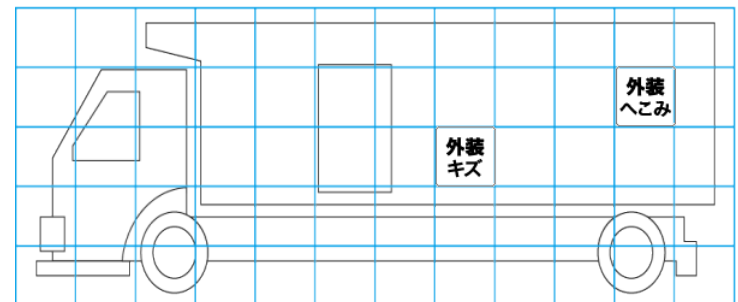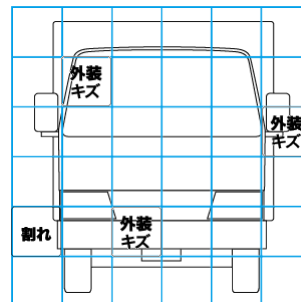

【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ