

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成29年5月	TKG-FRR90T2	冷凍バン	FRR90-7113865	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
553,998km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：6,200 mm 高：2,110 mm	幅：2,300 mm 門高：2,090 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	振動有	エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	フロント左側取り付け 部ガタ
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左サイドミラーキャッ プ欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナガタ有り	リーフサス	○	シャックル摩耗
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	○	リヤエアサス、ひび
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		床材質	／	アルミ システムフロア	異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	／	
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							





特記事項 キャブ内キズ、汚れ。センターコンソール蓋割れ。左フロントフェンダー割れ。
右ドアヒンジ歪み、ズレ有り。エンジンキー2本（内、キーレス付き1本）。

記録簿 有（H29/8～R7/2）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	5			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
4	5	5	7	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		0	—	スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F172114」	平成29年5月
【備考】断熱：リヤ、サイド75mm。前後水抜き穴2対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。90度ストッパー取り付け部割れ、曲がり有り。庫内前方内張り下部穴あき。観音扉右側内張り穴あき。観音扉枠下部割れ。左前キャストینگ部補修、へこみ有り。			
冷凍機／直結	東プレ	XV42LOC-U 「F172114」	平成29年5月
【備考】－30℃設定 ＋28℃ → －4℃ （1h）確認。稼働時間6723h。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6485D 「S80808675」	平成29年
【備考】PG寸法：全長1550mm。全幅2180mm。有効長1395mm。有効幅2115mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン、ラジコン付き。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

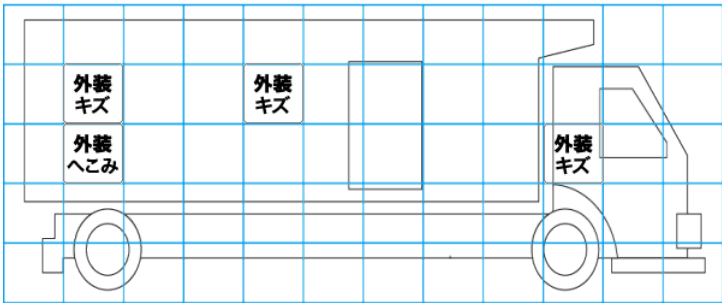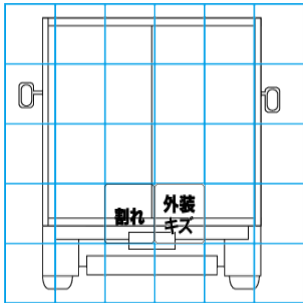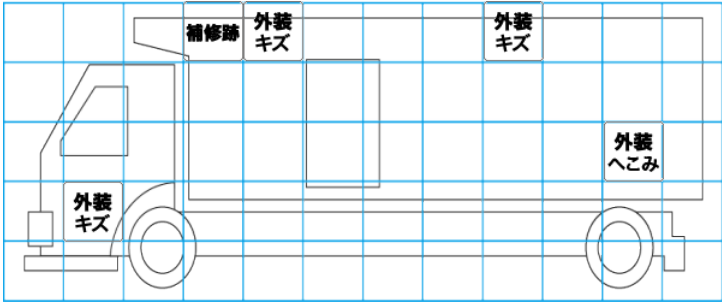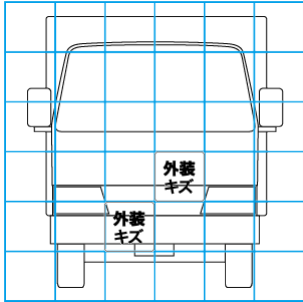

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】