

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年8月	2PG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7130341
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
73,829km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：6,150 mm 幅：2,280 mm 高：1,950 mm 門高：1,940 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	アロバオイルケース滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	鉄板 縞板	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項 キャブ内キズ汚れ。ルーフキズ有り。
 エンジンキー2本（内キーレス1本）。ボディキー2本。
記録簿 有（R2/7～R6/11）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	14	14		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
14	14	14	14	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア			12	—	225/80R17.5	—	
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F186056」	平成30年7月
【備考】断熱リヤ100mm、サイド75mm。ラッシンググレール2段。庫内灯3ケ。90度ストッパー。水抜き穴前後2対。左片開き式サイド扉。右観音扉ロックバーガタ有。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV72LSC-U	平成30年7月
【備考】外気温＋33℃。-30℃設定 ＋24℃ → -4℃ 確認【1h】。稼働時間1518h。スタンバイコード付。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6485D 「S90504627」	平成30年
【備考】PG寸法：全長1550mm・全幅2275mm・有効長1280mm・有効幅2215mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。ラジコン付。プラットホーム裏面キズ。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

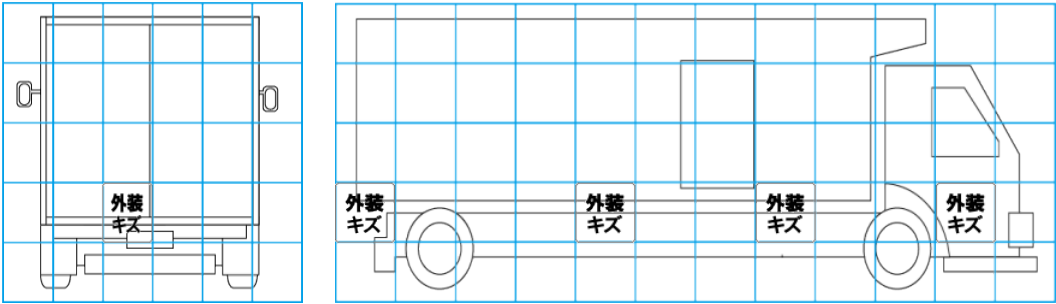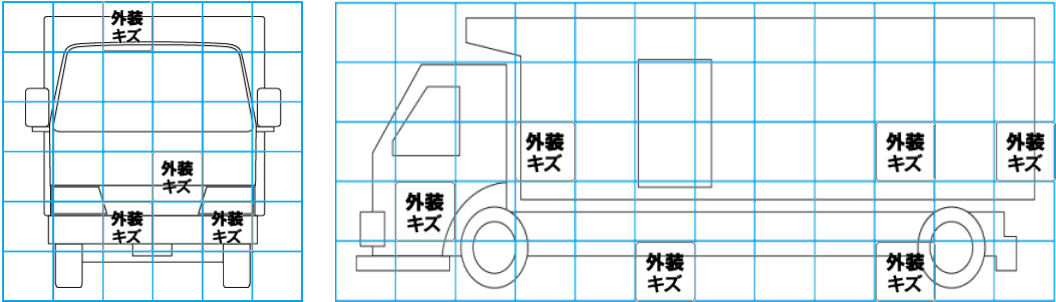

【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ