

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年12月	2PG-FRR90S2	ドライバン	FRR90-7135526
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
165,585km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長: 6,340 mm 幅: 2,350 mm 高: 2,210 mm 門高: 2,120 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	△	解除タイミング遅い、調整スイッチ操作効かない
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	右ウィンカーレンズズレ
ワイパー	◎	
ミラー	○	左ミラー擦れキズ有り

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	○	リザーバタンクキャップひびく(フルード満り無し)
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	ブリーザー 滲み
デフロック	/	

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本(グリップカバー欠損)、ボデーキー2本、Fガラス点傷多数及びリペア跡有り
記録簿 有 (R4/3~R6/11)

タイヤ残量





単位: mm

	10	9	
	—	—	
3	5	5	3
—	—	—	—
スベア		—	8

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		—	<u>225/80R17.5</u>
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライパン	パプコ	「8X6F0945」	平成30年
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯2ケ、R観音90度ストッパー、左側スライド式サイドドア、庫内キズ汚れ有り、前壁穴空きテープ補修、右ラッシングレール浮き有り、天井凹み、左側ステンレス工具箱			
パワーゲート／格納ゲート	パプコ	PRAK10-6485D 「S90904716」	平成30年9月
【備考】全幅1550mm、全幅2400mm、キャストストッパー迄1390mm、有効幅2310mm、最大昇降質量1000kg、庫内リモコン付き			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

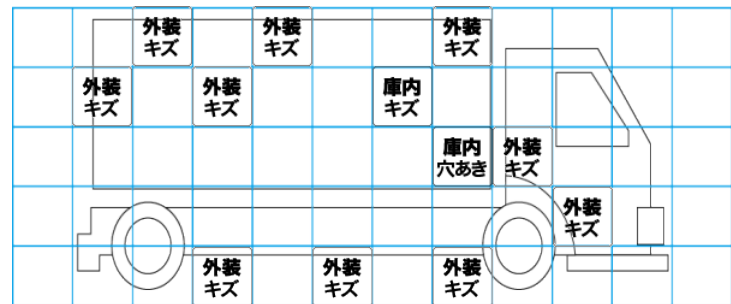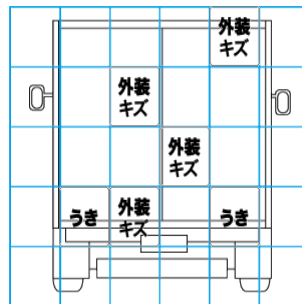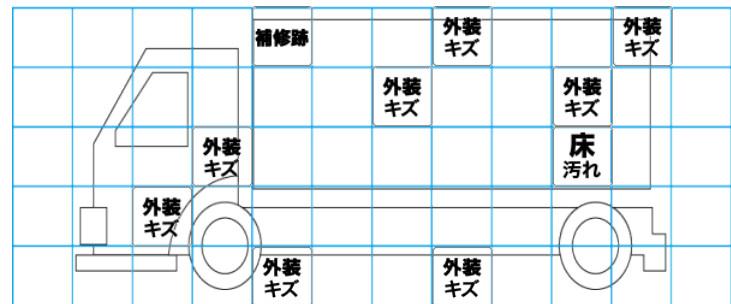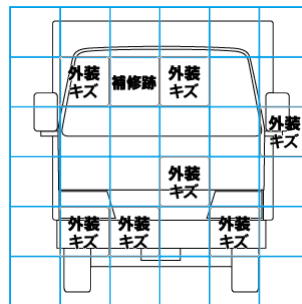

【外装】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------

【ボデー内】