

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年12月	QPG-FS1AKDA	ダンプ	FS1AKD-10409
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
225,114km	360PS/265KW	M/T 7速	エア	長: 5,300 mm 幅: 2,200 mm 高: 490 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	△	右サイドアンダー取付割れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	◎	

**特記事項** キャブ内キズ汚れ。エア漏れ。マフラーカバー凹み。フロントバンパー曲がり(右コーナーカバー割れ)。フロントガラスワイパー傷有り。エンジンキー1本(スペア無し)。  
**記録簿** 有(H27/5~R7/3)





タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	8			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
—	—			—	—		
10	10	9	8	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
10	10	11	11	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア	10	—		スペア	11R22.5 16PR		—

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD10-761 「14U078903N」	平成26年

【備考】 電動コボレーン(シート破れ、骨組み曲がり・補修有り)。作業灯2灯。リヤバンパー可動式(ブラケット曲がり作動不良)。リヤ台枠凹み。

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

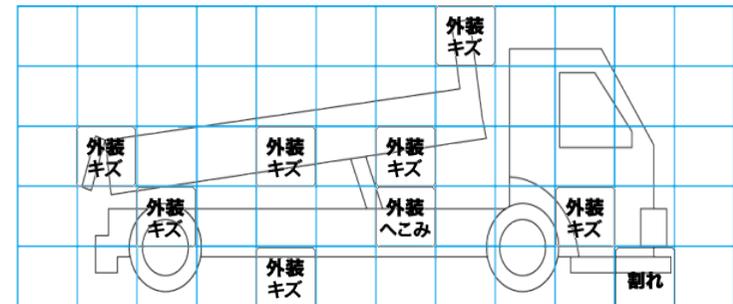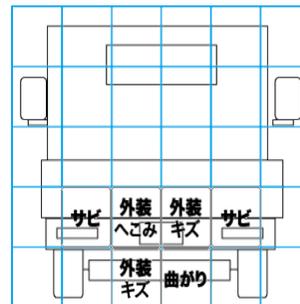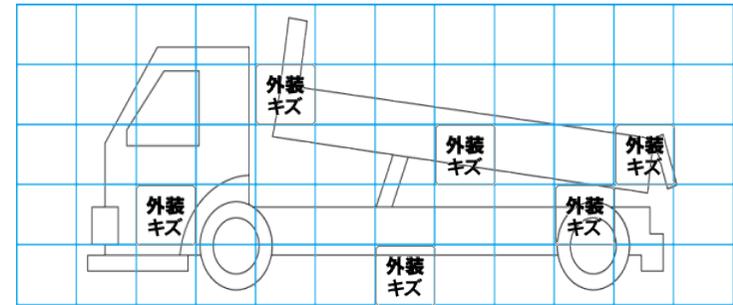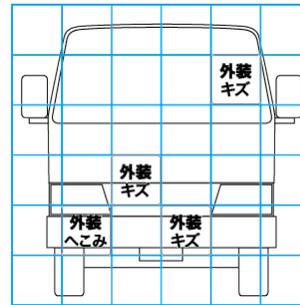

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ