

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成26年12月	QKG-CYJ77A	冷凍バン	CYJ77A-7009782	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
446,418km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長：9,340 mm 高：2,240 mm	幅：2,280 mm 門高：2,320 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風が弱い	シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎				
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト	△	H I D 左ロービーム不灯、フ ォクランプ暗い
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				鏡面劣化 右カパー擦れ、左サイ ドアンダーミラーメッ キカパー欠
マフラー	◎		オーディオ	◎		ミラー	○	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		リーフサス	◎				
ギア抜け	◎		エアサス	○	リヤエアサス、ひび			
クラッチ	◎		パワステ	◎				
異音	◎		ハンドル	○	擦れ			
オイル漏れ	◎		燃料タンク	◎	スチール 300L			
リターダ	◎	永久磁石式						
			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
			床材質	/	アルミ 縞板	異音	◎	
						オイル漏れ	○	前側デフキャリア取り 付け面及びデフロック アクチュエーター廻り 、にじみ
						デフロック	◎	





特記事項 エンジンキー1本、ドアロックリモコン1ヶ、燃料タンクキー1本、
運転席ドア灰皿破損、Fガラスリペア跡
R7年8月446.418km時ターボ交換済（リビルト品）

記録簿 有（R7/6）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
2	3			245/70R19.5	245/70R19.5		
0	2	3	3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
7	8	8	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				11	—	245/70R19.5	—
素材：スチール				備考：スベアタイヤスタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F166096」	平成28年11月
【備考】年式違い、ラッシングレール2段、エアリブ、パレティナガイド、LED庫内灯9ヶ、保冷カーテンレール、左側片開き式サイドドア、オ 抜き穴前後4ヶ所、ジョロダーレール 4列(埋め材付き)、断熱厚みリヤ100mmサイド75mm、サーキュレータ、庫内キズ汚れ有り、右側樹脂製工具箱			
冷凍機／サブE/G（スタンバイ付）	サーモキング	UT-1200SR 「GLW1082014」	平成28年
【備考】年式違い、－ 29度設定、外気温34度で1時間運転33.1℃→0.3℃確認、エンジン稼動時間7557時間スタンバイ稼動時間9時間、アラームコード37の表示 (エンジン冷却水レベル低下、(クーラント満水確認))、サーキュレータコントローラーとして東プレコントローラー使用			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

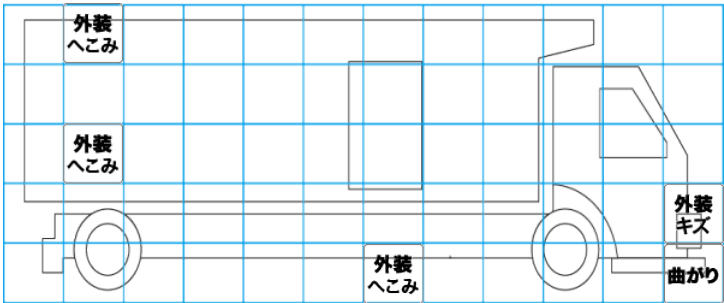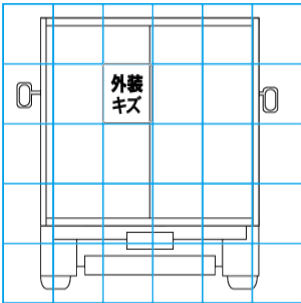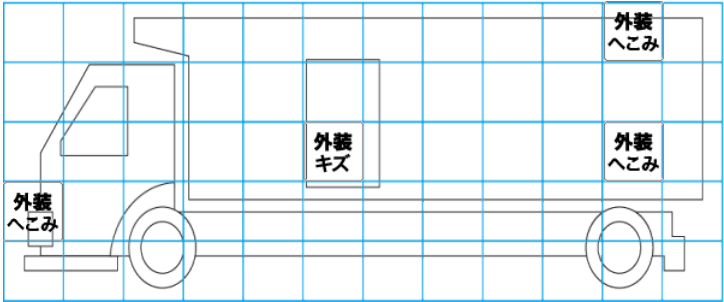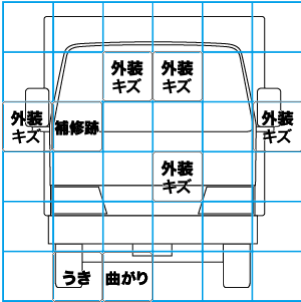

【外装】				【ボディ内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ