

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和2年10月	2PG-FS74HZ	冷凍ウイング	FS74HZ-521658
走行	馬力	シフト		ブレーキ
1,100,656km	394PS／290KW	A/T	シフトパイロット 1 2 速	エア－
				長：9,620 mm 幅：2,410 mm 高：2,620 mm 門高：2,550mm

◎ : 良好 ○ : 通常走行問題なし △ : 要修理 ／ : 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	△	ラジエターにじみ	P/W（助手席）	◎		ミラー	○	カバーキズ有り。ワイパー、ヒーター付き。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ



ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	○	デフケース錆び(漏れ無し)
クラッチ	／					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	スマートキー2ケ。ドアキー2本。ボデーキー2本(シリンダ異物噛み込み)。エア漏れ有り(漏れ箇所不明)。コンソール欠品穴。 2軸目右ショックにじみ。サイドマーカー不灯箇所有り。F車高灯(LED)セグメント切れ。Fガラス点傷多数。
記録簿	有 (R4/10～R8/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位 : mm							
	9	7		245/70R19.5	245/70R19.5		
	8	6		245/70R19.5	245/70R19.5		
4	5	6	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
5	6	5	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
スペア				245/70R19.5	—		
素材 : アルミ				備考 : スペアタイヤ、スタッドレス。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	パブコ	「099A7788」	令和2年
【備考】 ラッシングレール2段。引き出しフック9対。前壁エアリブ。LED庫内灯2列。車幅灯不灯箇所有り。断熱無し(アルミウイング改造)。結露防止シート。右側ステンレス工具箱			
直結	菱重	TDJS70A-L2 「046200334BL」	令和2年
【備考】 -30℃設定。1時間運転31.2℃→27.0℃確認(外気温35度)。積算運転時間4036時間。コントローラ仮固定。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)

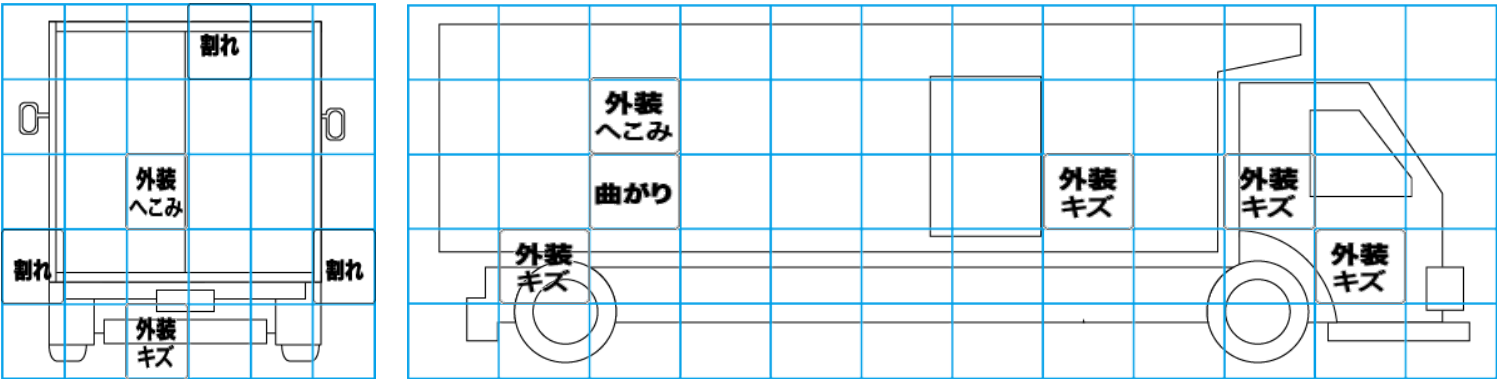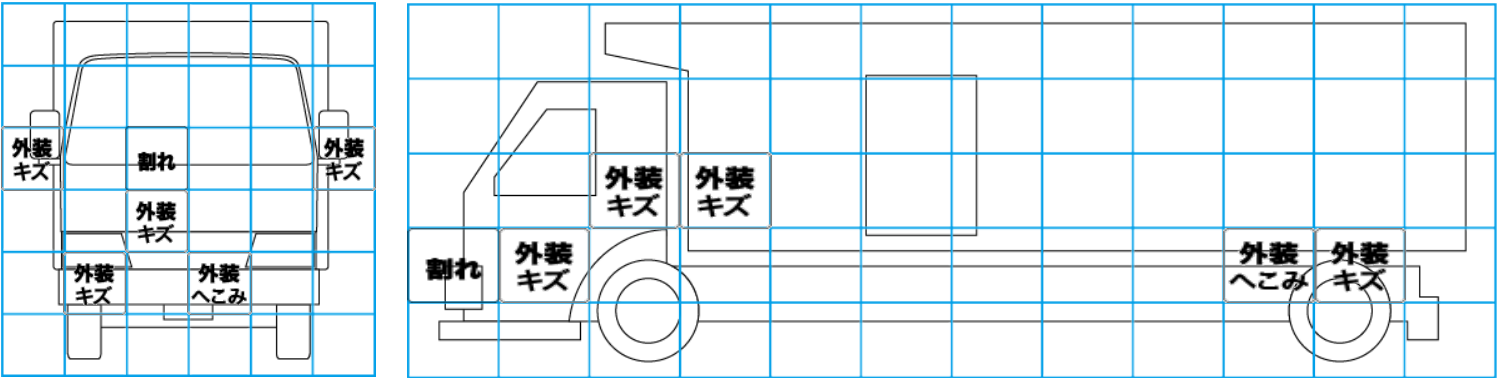

【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	