

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成30年07月	2PG-FE2ABG	冷凍バン	FE2AB-101512	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
387,908km	260PS／191KW	M/T 7速	エアー	長：8,150 mm 幅：2,330 mm 高：2,160 mm 門高：2,100 mm	

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	カバー割れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	○	リヤエアサス、ひび
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	○	



ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ システムフロア	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						
PTO	/							

特記事項	キャブ内汚れ傷インパネポケット欠品。エンジンキー3本メイン2本アドブルータンクキー2本ボデーキー3本。
記録簿	有（H30/10～R8/4）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				265/70R19.5	265/70R19.5		
10	11			—	—		
—	—			265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
1	3	8	6	—	—	—	—
—	—	—	—				
スペア		6	—	スペア	265/70R19.5	—	
素材：スチール				備考：リヤ右2本再生タイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	EAG0 「E6E0033」	平成30年
【備考】断熱リヤ75mm、サイド50mm。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ(1ヶ不灯)。90度ストッパー。水抜き穴前後2対。リヤ保冷カーテン。			
直結/スタンバイ	デンソー	DS72LE-EP72	平成30年
【備考】外気温+38℃ -32℃設定 +35℃ → +9℃ 確認(1h)。稼働時間15867h。			
跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HB3H 「G5E1134」	平成30年
【備考】PG寸法:全長1585mm、全幅2385mm、有効長1300mm、有効幅2260mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。ラジコン欠品(受信機有)。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

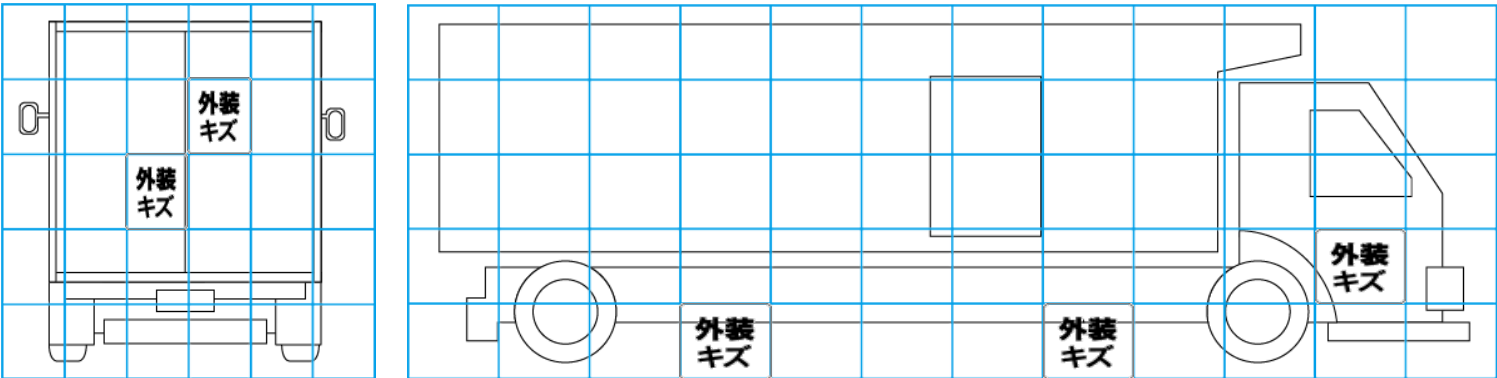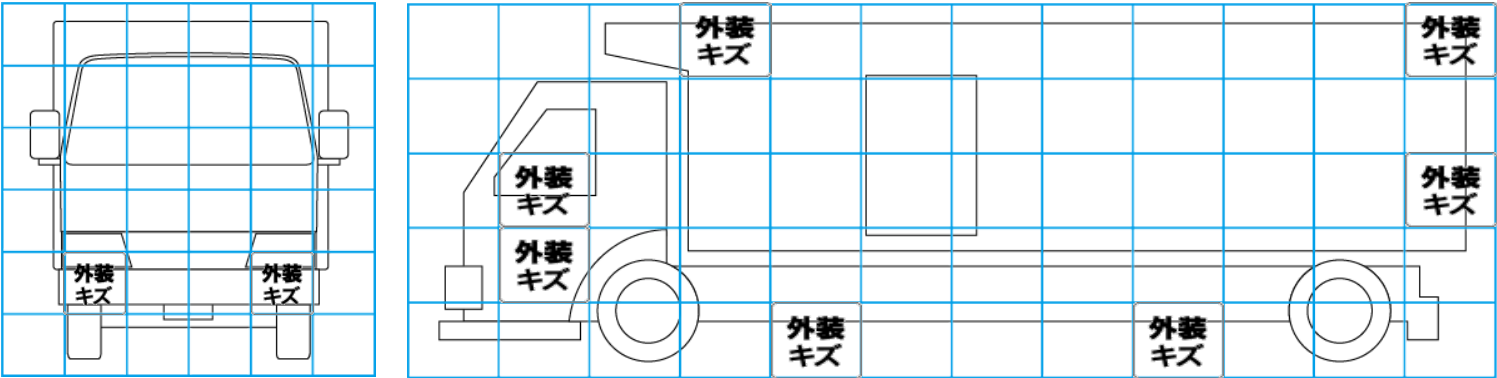

【外装】		【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	