

| 車 両 情 報   |             |             |       |                                                     |
|-----------|-------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状    | 車台番号                                                |
| 日野        | 平成29年10月    | TKG-FD9JPAA | 幌ウィング | FD9JPA-10477-A                                      |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ  | ボディ内寸                                               |
| 366,410km | 210PS/154KW | M/T 6速      | エア-   | 長: 7,200 mm 幅: 2,350 mm<br>高: 2,400 mm 門高: 2,210 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |                   |
|-------|----|-------------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態                |
| 異音    | ◎  |                   |
| オイル混入 | ◎  |                   |
| オイル漏れ | ○  | インタークーラーホース<br>滲み |
| 水混入   | ◎  |                   |
| 水漏れ   | ◎  |                   |
| 燃料漏れ  | ◎  |                   |
| 排気    | ◎  |                   |
| マフラー  | ◎  |                   |
| ターボ   | ◎  |                   |
| 冷却水吹返 | ◎  |                   |

| ミッション |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ◎  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | ／  |    |

| 電装関係      |    |      |
|-----------|----|------|
| 点検項目      | 結果 | 状態   |
| エアコン      | ◎  |      |
| スターター     | ◎  |      |
| オルタネーター   | ◎  |      |
| P/W (運転席) | ◎  |      |
| P/W (助手席) | ◎  |      |
| 坂道発進装置    | ◎  |      |
| 異常ランプ     | ◎  |      |
| オーディオ     | ◎  |      |
| バックカメラ    | ◎  | カラー  |
| 電格ミラー     | ◎  |      |
| ETC       | ◎  | 2.0  |
| タコグラフ     | ◎  | アナログ |

| 点検項目 | 上物仕様<br>結果 | 状態 |
|------|------------|----|
| 床材質  | / 鉄板       |    |

| キャビン   |    |        |
|--------|----|--------|
| 点検項目   | 結果 | 状態     |
| シート    | ○  | 擦れ、汚れ  |
| ヘッドライト | ◎  | H I D  |
| ウィンカー  | ◎  |        |
| ワイパー   | ◎  |        |
| ミラー    | ○  | 右カパー割れ |

| 点検項目  | 走行関係 |              |
|-------|------|--------------|
|       | 結果   | 状態           |
| リーフサス | ◎    |              |
| エアサス  | /    |              |
| パワステ  | ◎    |              |
| バンドル  | ○    | 擦れ           |
| 燃料タンク | ◎    | スチール<br>200L |

| 点検項目  | デフ結果 | 状態 |
|-------|------|----|
| 異音    | ◎    |    |
| オイル漏れ | ◎    |    |
| デフロック | /    |    |

**特記事項** キャブ内キズ・汚れ。アイドリングストップ付、エア－漏れあり。  
クラッチオーバーホール済(記録簿有り)204,958km時。  
エンジンキー1本(スベアー無し)、燃料タンクキー1本、ボディキー1本(固着使用不可)。  
**記録簿** 有 (R1/10～R6/2)

タイヤ残量



単位: mm

|     |    |    |   |  |
|-----|----|----|---|--|
|     | 13 | 13 |   |  |
|     | —  | —  |   |  |
| 13  | 13 | 0  | 0 |  |
| —   | —  | —  | — |  |
| スベア |    | 7  | — |  |

| タイヤサイズ             |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    | <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> |                    |
|                    | —                  | —                  |                    |
| <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> |
| —                  | —                  | —                  | —                  |
| スペア                |                    | <u>225/80R17.5</u> | —                  |
| 素材：スチール            | 備考：                |                    |                    |

| 上物仕様                                                   |      |                         |          |
|--------------------------------------------------------|------|-------------------------|----------|
| 上物名                                                    | メーカー | 型式「製造番号」                | 年式       |
| 幌ウイング                                                  | メイダイ | A-62219<br>「ME-17-2063」 | 平成29年10月 |
| 【備考】ラッシングレール1段。庫内灯2ケ。左セイコーラック曲がり(使用可)。左右煽り後ろロック部削れ、割れ。 |      |                         |          |
|                                                        |      |                         |          |
| 【備考】                                                   |      |                         |          |
|                                                        |      |                         |          |
| 【備考】                                                   |      |                         |          |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |

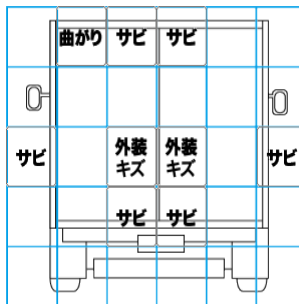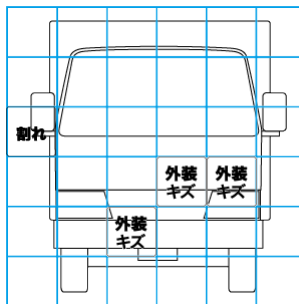

| 【外装】 |       |    |     | 【ボデー内】 |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|--------|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ     | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |