

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年8月	TPG-NLR85AN	冷凍バン	NLR85-7024317
走行	馬力	シフト		ボディ内寸
195,271km	150PS/110KW	A/T	スムーサー 6速	長：3,040 mm 幅：1,660 mm 高：1,670 mm 門高：1,660 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左右カバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	△	不動	エアサス	／	
ミッション			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 75L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	／		床材質	／	アルミ キーストン	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	／					デフロック	／	

特記事項	エンジンキー1本、ボディーキー1本、リヤ左右泥除け破れ
記録簿	有（H29/2～R7/2）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6	6		195/75R15	195/75R15		
	—	—		—	—		
3	5	3	3	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				9	—		
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「H162123」	平成28年7月
【備考】左側スライド式サイドドア、水抜き穴2ヶ、エアリブ、床面キーストン、90度ストッパー、断熱材厚みリヤ75mm、サイド75mm。扉内灯2ヶ。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XL22LSC-P 「H162123」	平成28年7月
【備考】-30℃設定、外気温29℃、庫内温度28℃、1hで-7℃確認済み、累積稼働時間6009時間			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

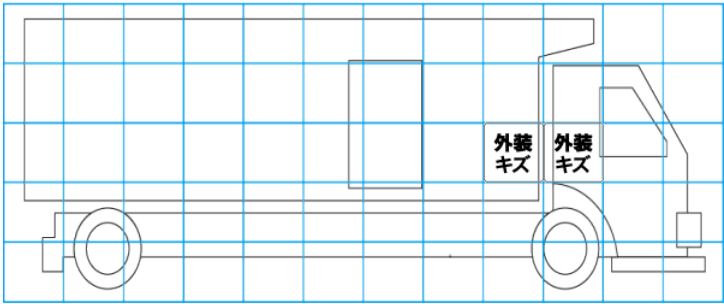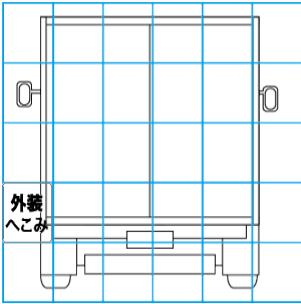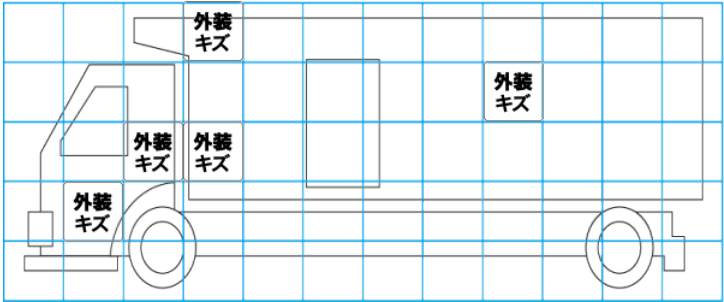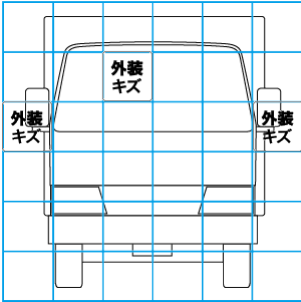

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ