

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成23年8月	BKG-FC7JKYA	平ボディ	FC7JKY-15583
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
133,233km	210PS/154KW	M/T 6速	エアー	長：6,210 mm 幅：2,100 mm 高：400 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン								
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態						
異音	◎		エアコン	○	内外気切替不良。	シート	○	破れ、擦れ						
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン						
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎							
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎							
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左右カバー擦れ。						
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係								
排気	◎		異常ランプ	◎										
マフラー	◎	サビ、補修跡。	オーディオ	◎										
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー									
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎										
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目	結果	状態						
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/										
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	◎							
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	エアサス	/							
クラッチ	◎		床材質	/	鉄板	パワステ	◎							
異音	◎		点検項目			ハンドル	◎	擦れ						
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L						
リターダ	/					デフ	結果	状態						
						異音	◎							
						オイル漏れ	◎							
						デフロック	/							





特記事項 エンジンキー1本。縦根太、横根太補修有。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	9			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
4	4	4	7	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		11	—	スベア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：右リア内側、左リア2本再生タイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	東洋ボデー	「11521195」	平成23年
【備考】アオリ3方開、セイコーラック2対、引き出しフック5対、ローブ穴4対、ローブフック17対、右側スチール製工具箱（ロック破損）。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

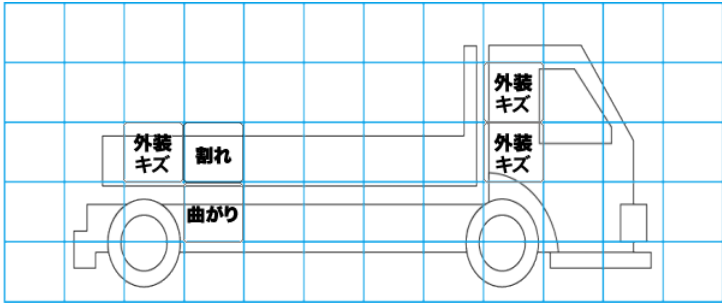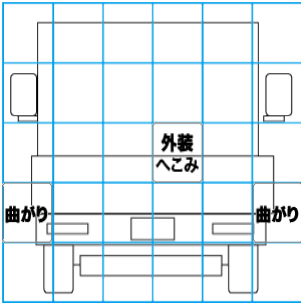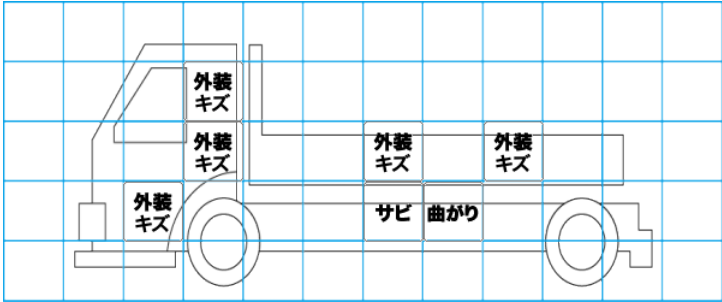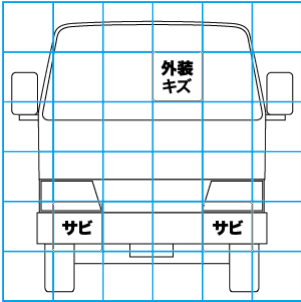

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】