

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 4年3月	2KG-FD2ABG	冷凍パン	FD2AB-127820-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
284,791km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,340 mm 幅: 2,270 mm 高: 2,220 mm 門高: 2,140 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風向切替不良	シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	LED 右レベリング動かない
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	○	左右カバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ キーストン	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 エンジンキー2本、ボデーキー2本(サイド及びリヤシリンダ固着)、キャブ左前板金補修、F右車高灯レンズひび
 記録簿 有 (R4/11、R6/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	7			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
7	4	5	7	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	13	—		スペア	225/80R17.5	—	—

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	アルナ矢野	MA210789	令和 3年12月
【備考】 ラッシングレール2段、パレティナガイド、エアリブ、結露防止シート、LED庫内灯3列、キーストン、水抜き穴前後4ヶ所、断熱厚みリヤ75mmサイド75mm、左側観音式サイドドア、エアリブ損傷箇所有り、荷箱左前補修跡、左側横根太曲がり有り、庫内キズ汚れ有り、右側樹脂工具箱			
冷凍機/直結(スタンバイ付)	菱重	TDJSS0A-L2 「145701156BL」	令和 3年
【備考】 -30℃設定、1時間運転30.4℃→9.9℃確認(外気温35度)、積算運転時間:5047時間			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6495D 「S2112004468」	令和 3年12月
【備考】 最大昇降質量:1000kg、全長1550mm、全幅2340mm、キャストスタッパー迄1400mm、有効幅2210mm、庫内リモコン、ラジコン			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)

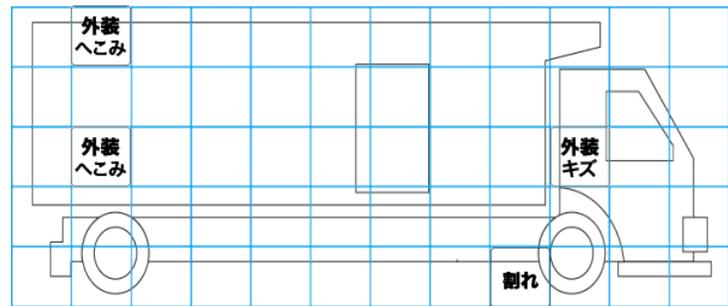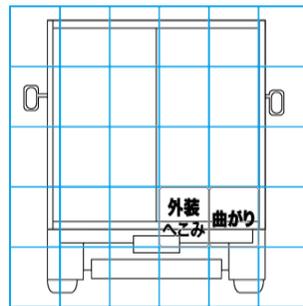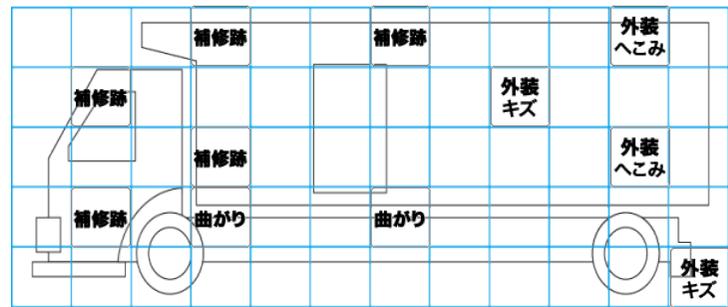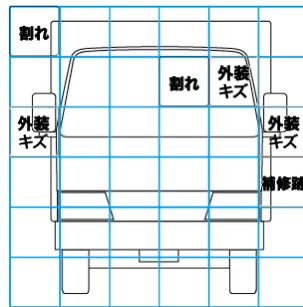

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----