

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年7月	2PG-FS74HZ	アルミ平	FS74HZ-504191
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
969,123km	394PS/290KW	M/T 7速	エア-	長: 9,650 mm 幅: 2,390 mm 高: 380 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	○	サブタンク補修有り、 にじみ有り
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッターダ	/	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
		映らない
バックカメラ	△	バック入れても『NO signal』の表示
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	デジタル

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ、汚れ
		L E D
ヘッドライト	○	左ヘッドライトリム外 れ(ゴムバンド固定)
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	メッキカバー付き、ワ イパー及びヒーター付 き、左右カバー擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	アルミ 300L

デフ





点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	ケース錆び
デフロック	◎	

特記事項	スマートキー2ヶ、ドアキー2本、天張り汚れ、センターコンソールリッド割れ、サイドマーカ―不灯箇所有り(LED)、キャブルフラック、右ステップリフレクター欠損、Rエアサス系統よりエア漏れ有り、右3軸目ショックにしみ 【タイヤ備考】2軸目右スタッドレス左段減り、3軸目右外片減り、3軸目左内スタッドレス及び段減り左外スタッドレス及び再生タイヤ、4軸目右内段減り外スタッドレス及び再生タイヤ、4軸目左内段減り外再生タイヤ
記録簿	有 (R4/1~R7/7)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	3			245/70R19.5	245/70R19.5		
3	6			245/70R19.5	245/70R19.5		
4	4	3	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
7	0	0	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア		8	—	スベア		245/70R19.5	—
素材：アルミ				備考：特記事項へ記載			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	喜多村製作所	「T52528」	令和 1年7月
【備考】7方開、セイコーラック、ロープフック左右27対前10後ろ14、床フック11対、引き出しフック10対、スタンション穴41、スタンションボール11本、前立てフック8、前立て折り畳み足掛けフック左右各3、荷台キズ汚れ有り、左右貫通工具箱、スタンプ工具箱左3右2			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)

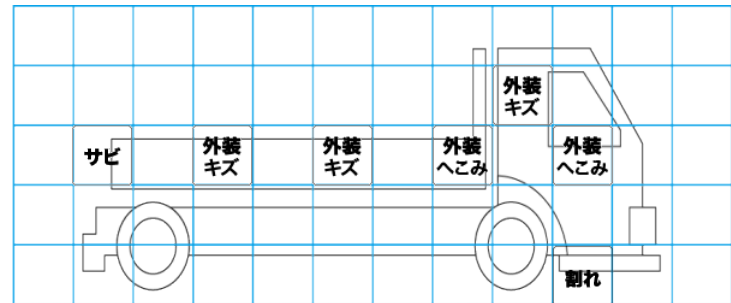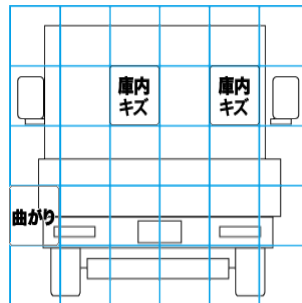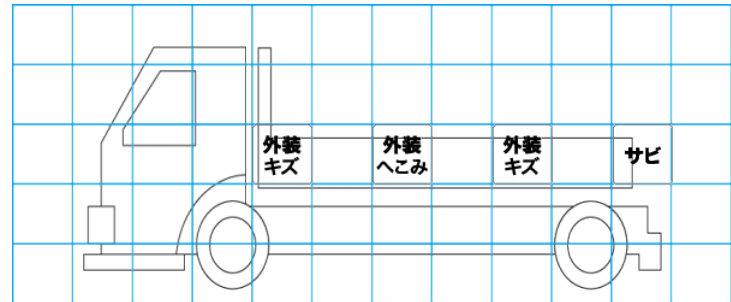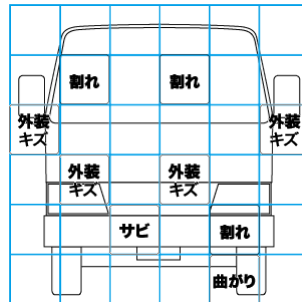

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ