

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 5年7月	2PG-FS74HZ	冷凍パン	FS74HZ-545997
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
275,156km	394PS/290KW	A/T シフトバイロット 1 2速	エア-	長: 9,350 mm 幅: 2,270 mm 高: 2,450 mm 門高: 2,400 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	アンテナ折れ
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 型キーストン

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	アルミ 300L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。キャブ左ドア、ピラー修復跡。アイドリングストップ付。
フロント左コーナーパネル割れ。左テールレンズ割れ(LED)。
スマートキー2個。

記錄簿 有 (R7/1)

▼ **タイヤ残量**

単位: mm

		2	1		
		3	2		
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
スベア		8	—		





タイヤサイズ				
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	

<u> </u>	<u> </u>	<u>245/70R19.5</u>	<u> </u>	<u> </u>

素材：アルミ	備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	矢野特殊自動車	TPA10059-3 「B230329」	令和 5年6月
【備考】断熱材：サイド75mm。リヤ75mm。ラッシングレール2段。左サイド扉観音式。ジョロダーレール4列。水抜き穴前後2対。庫内灯2列。			
冷凍機／サブE/G（スタンバイ付）	菱重	TU100S-CNA 「383100233BL」	令和 5年
【備考】（外気温42℃） -35℃設定 +32.5℃ → +6.8℃ 1h 確認。 エバ内寸高さ2250mm。稼働時間1315h。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

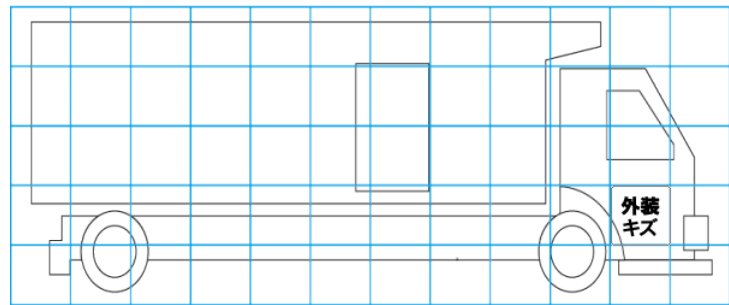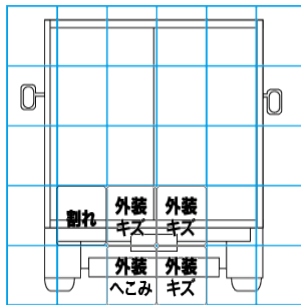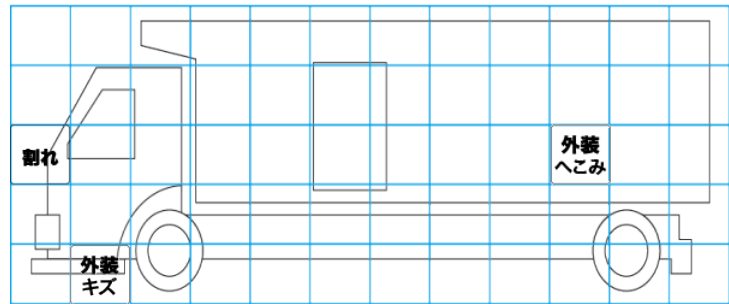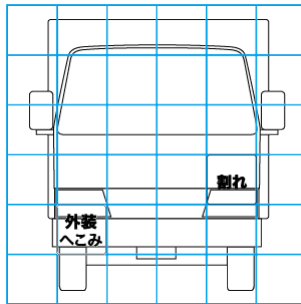

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------