

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成27年8月	QPG-FU64VZ	アルミ平	FU64VZ-510775	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
1,077,636km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長: 9,500 mm 高: 770 mm	幅: 2,360 mm 門高: 610 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	エアコンプレッサー取り付け面、にじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプ補修有り 、出口歪み
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタダー	/	
電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材
キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ リクライニングレバーノブ破損
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	○	R左右レンズひび
ワイパー	◎	
ミラー	○	ヒーター付き、メッキ カバー付き、左右カバ ー擦れ
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 アイドリングブレあり。エンジンキー2本、ドアロックリモコン1ヶ、燃料タンクキー1本、左ドアキーシリンダ違い(キー無し)、キャブ
ーフ凹凸有り、2軸目右ショックにじみ、R右エアサス系統エア漏れ有り、スロットルペダル取り付け部当て板補修、コンソール欠品穴
記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位 : mm							
	12		12		275/80R22.5		275/80R22.5
	—		—		—		—
11	12	11	11	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
10	9	10	9	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア				スベア			
		10	—			275/80R22.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	三友ボディー	「1512122」	平成27年
【備考】コーション無し、7方開、ロープフック左右25対前17後ろ4、床フック21対、スタンション穴10、スタンションポール3種8本、左もアオリ上面差し穴18対、ホ口骨4本、Rアオリ内側折り畳みステップ、前立て作業灯2ケ、前立て工具掛け1箇所及びフック5、シート載せ、荷がキズ汚れ有り、床板腐食有り、後部床下工具箱、樹脂工具箱左1右2、左側工具箱ステンレス及び鋼板製各1、右側バスケット			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)

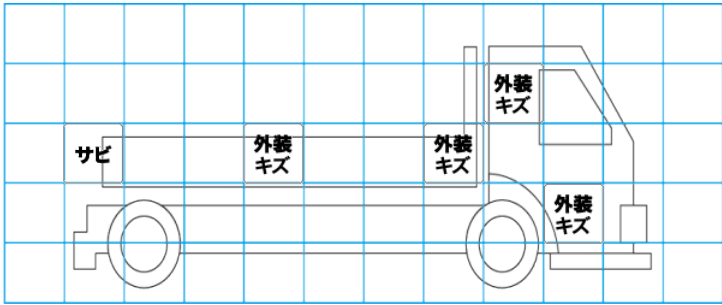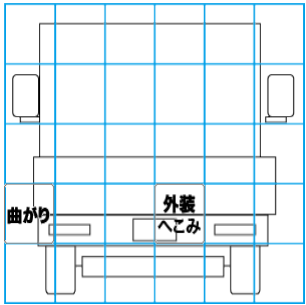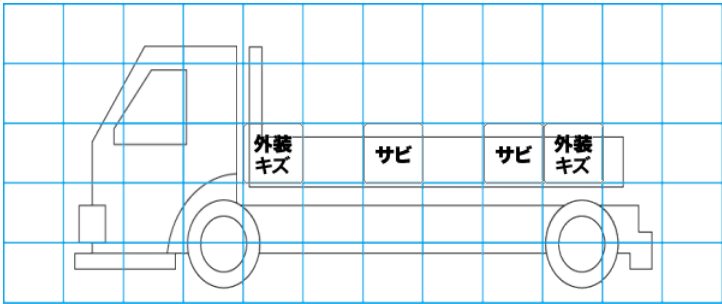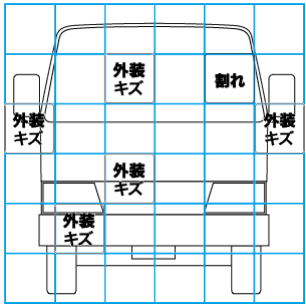

【外装】			【ボデー内】							
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ