

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年11月	TKG-FC9JLAG	ドライバン	FC9JLA-11163
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
541,385km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,720 mm 幅: 2,340 mm 高: 2,460 mm 門高: 2,390 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	冷え弱い	シート	○	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		HID	○	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト	○	左レライザー不動、左右レンズくすみ
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	○	漏れ無し、冷却水サビ有り	P/W (助手席)	◎		ワイパー	○	右アームカタ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	左キャップ欠損、左カパー擦れ
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	○	リヤエアサス、ひび
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア抜け	◎		デフ			点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		異音	◎		異音	◎	
異音	◎		オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎		デフロック	/		デフロック	/	
リターダ	/		特記事項 エンジンキー3本、燃料タンクキー2本、コンソール欠品穴、天張り汚れ、F右車高灯不灯(LED)、Fガラス点傷多数及びリベア跡有り、左フロントビラ-凹み					
記録簿						有 (H29/2~R7/6)		





タイヤ残量			
単位: mm			
4	6		
-	-		
7	8	9	7
-	-	-	-
スベア		7	-

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	-	-	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
	-	-	-
スベア		225/80R17.5	-

素材: スチール 備考: Fタイヤ段減り

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	「4X6F5482」	平成26年
【備考】R跳ね上げドア、ラッシングレール2段、庫内灯3ケ、庫内キズ汚れ有り、側面内張穴空き多数有り(テープ補修)、前壁ボトム鉄板浮き、荷箱後方右側面穴空き及び前側左上割れ(テープ補修、庫内雨染み有り)、台枠左右上下割れ、右側ステンレス工具箱			
パワーゲート/跳ね上げゲート	パブコ	PRAM10-1455 「S51005258」	平成26年10月
【備考】最大昇降質量:1000kg、全長1550mm、全幅2390mm、有効幅2230、キャストスタッパ-迄1320mm、庫内リモコン、プラットホーム損傷箇所有り、プラットホーム開閉レバー動き悪い、左側収納ロック甘い			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

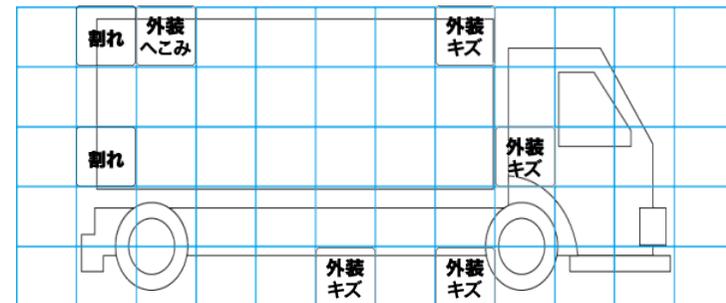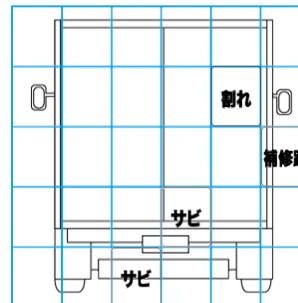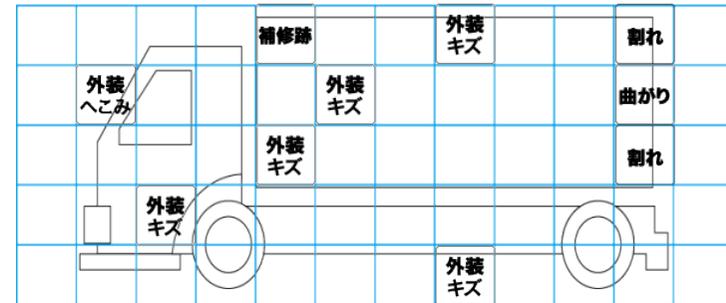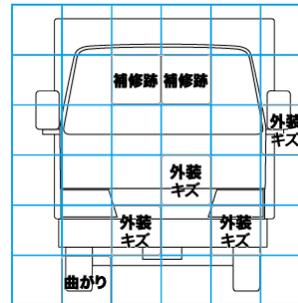

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----