

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年04月	QPG-FP64VDR	トラクタ	FP64VD-520120
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
243,750km	420PS／309KW	M/T 7速	エアー	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 ／:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	左側ギズ。ヒーター付き。
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	／		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	／		エアサス	◎	リヤエアサス
Adblue	◎		タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ、エグレ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		床材質	／	鉄板 縞板	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	◎							

特記事項	エンジンキー1本。
記録簿	無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm				295/80R22.5	295/80R22.5		
	7	5		—	—		
	—	—		11R22.5 16PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR
6	11	9	6	—	—	—	—
—	—	—	—				
スペア				スペア	—	—	
素材: アルミ				備考: スペアタイヤ欠。Fタイヤスタッドレス。			



上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	CP-1300C 「K 43867」	平成28年01月

【備考】 第五輪荷重11000kg。キャパシティ13000kg。作業灯1ケ。左側工具箱(蓋無し)。バルク用PTOコンプレッサ付き(ホリエンジニアリング、型式:HS-1930FHF4-NC)

【備考】

【備考】

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	小	点傷有	大型

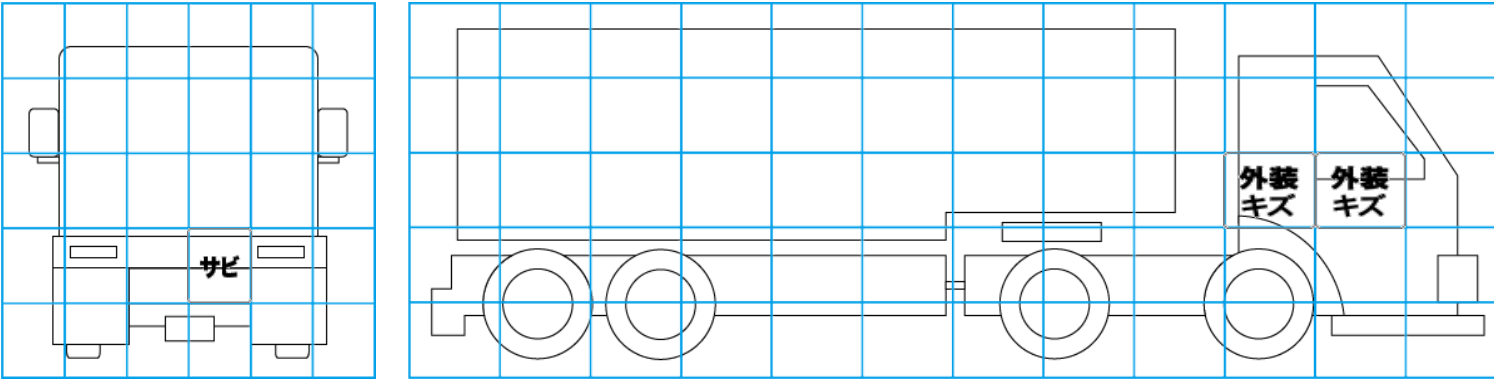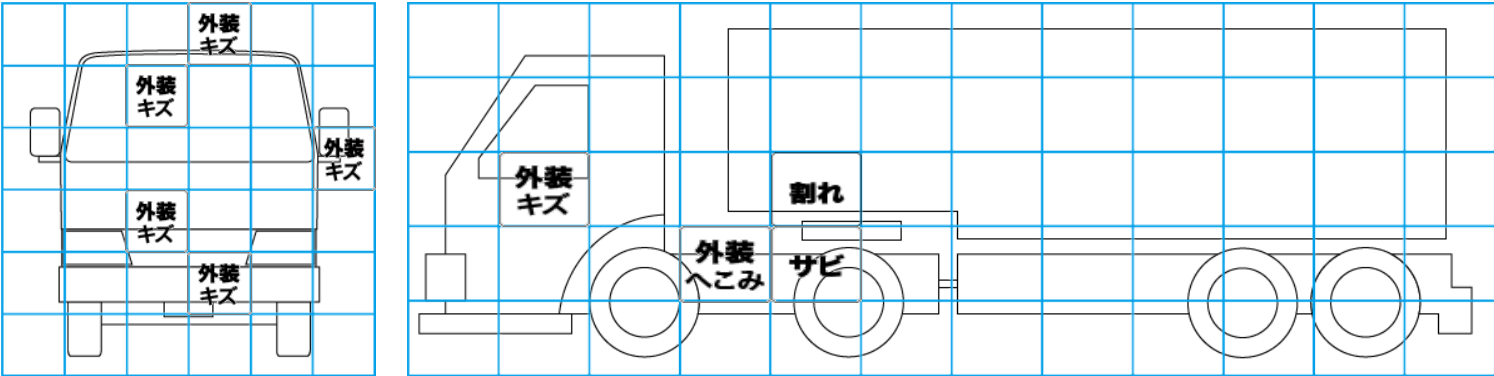

【外装】					【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	