

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成24年03月	SKG-FK71F	タンクローリー	FK71F-550551	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
388,021km	220PS／162KW	M/T 6速	エアー	長： 高：	mm 幅： mm 門高：

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 ／:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	○	運転席及び助手席左側吹き出し口破損。
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ折損
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、擦れ
ヘッドライト	○	LED 左右レンズくすみ。
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左カバーキズ。
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 エンジンキー1本。運転席右側ダンプレバーブラケット有り。

※キャブ載せ替え。

記録簿 有（H26/3～R8/3）

タイヤ残量

単位: mm			
	6	5	
	—	—	
6	8	9	8
—	—	—	—
スペア		10	—

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—
素材: スチール		備考: スペアタイヤバースト。	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
タンクローリー	新明和工業	LP40-61 「F 301414265」	平成24年01月





【備考】 最大積載量:3200kg。容積:4000L。比重:0.800。積載物石油類。2室。最大数量4KL(2+2)。検査圧力:70kPa。検査番号:第23-172号。検査年月日:24年1月10日。PTO付き。1ライン3方配管。油圧式ホースリール。左側計量器。累積流量7154816.4L。消火器。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
その他（車台番号不一致）	確認済	無	点傷有	中型

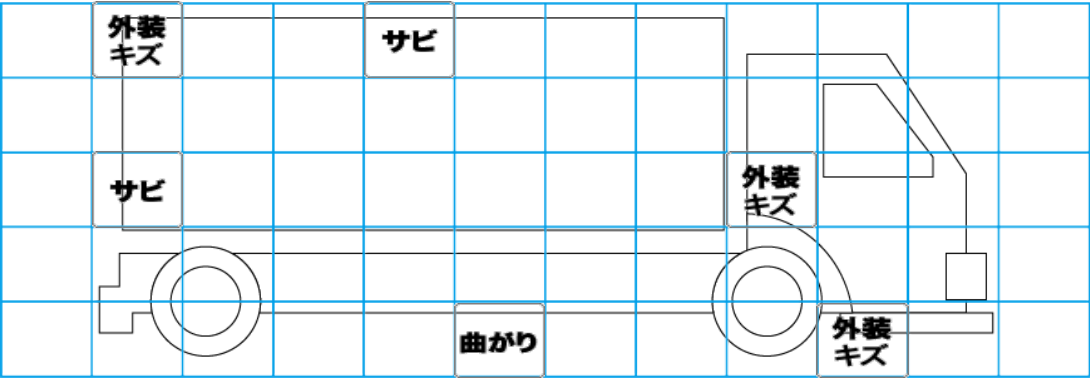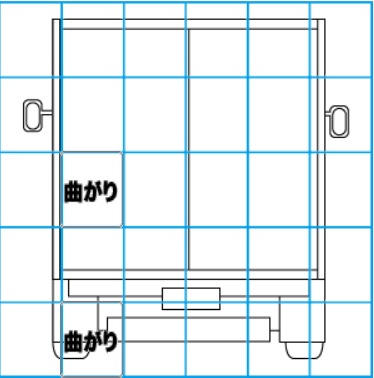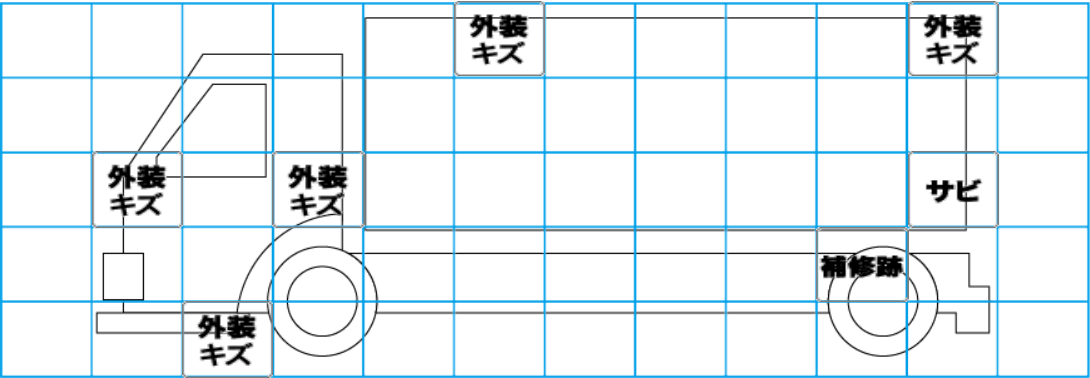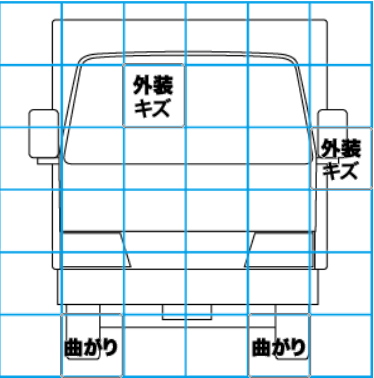

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】