

車両チェックシート

管理番号 : 0938028

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成30年08月	2PG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7131258	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
519,064km	210PS／154KW	M/T 6速	エア－	長：6,260 mm 幅：2,300 mm 高：2,110 mm 門高：2,090 mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミシステムフロア－

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

タイヤ残量

単位：mm



10	6		
—	—		
6	1	10	8
—	—	—	—
スペア		8	—

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール 備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F186371」	平成30年07月
【備考】断熱：リヤ・サイド共に75mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。90度ストッパー。前方水抜き穴2ヶ。前立て内張り割れ。左前キャスティング補修有。左台枠キズ・サイドバンパー曲がり			
直結	東プレ	XV42L0C-U	平成30年07月
【備考】外気温+34℃ -30℃設定 +31℃→-2.5℃確認（1h）稼働時間9562h			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6485D「S90504634」	平成30年
【備考】PG寸法：全長1550mm。全幅2180mm。有効長1285mm。有効幅2115mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付き。ラジコン欠品。			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	中型

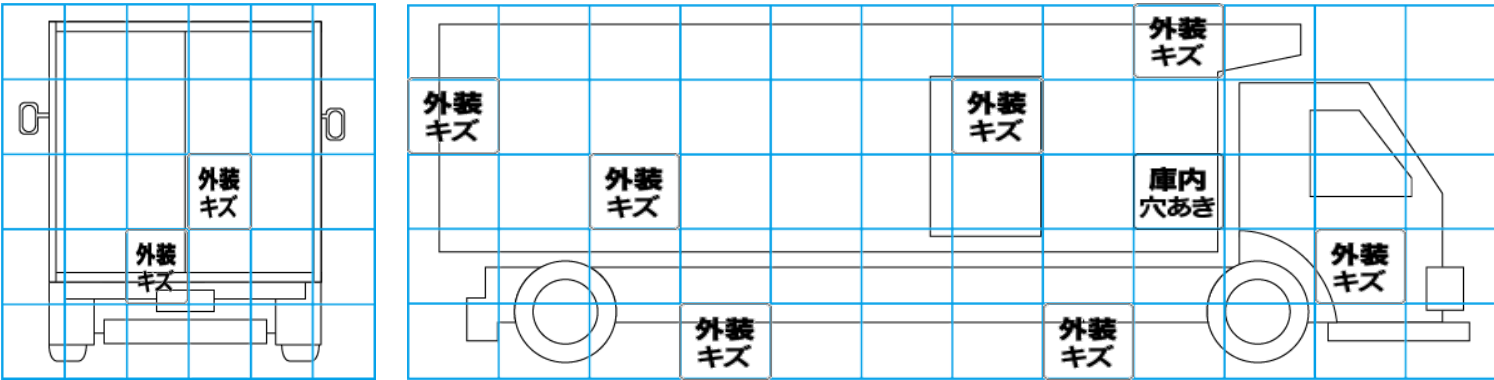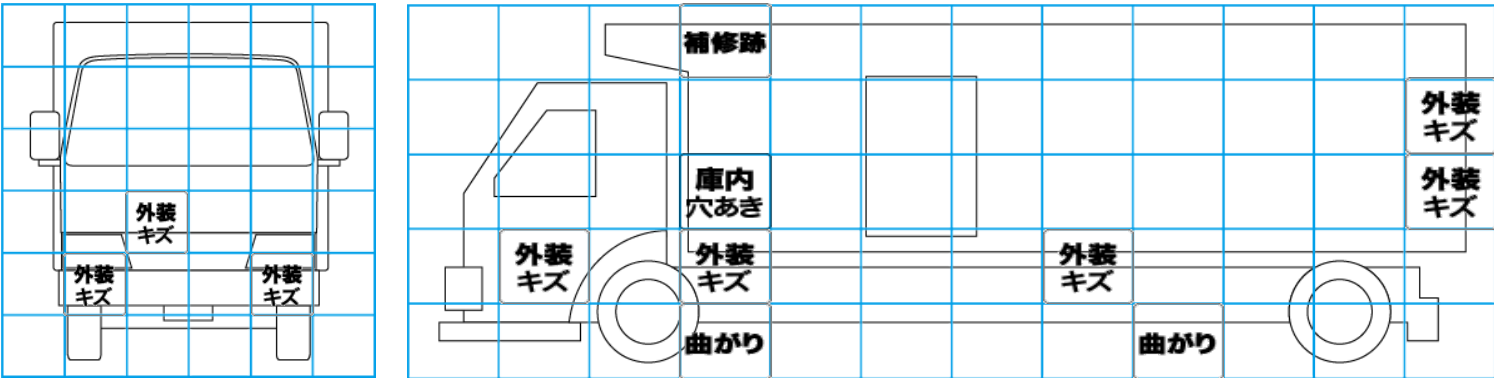

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----