

車両チェックシート

管理番号:0938029

車 両 情 報									
車名		初年度登録	型式	形状	車台番号				
いすゞ		平成29年10月	2KG-CXZ60CT	ミキサー	CXZ60CT-7000011				
走行	馬力		シフト		ブレーキ	ボディ内寸			
214,432km	340PS／250KW		M/T H/L 9速		エアー	長：	mm	幅：	mm
						高：	mm	門高：	mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	/		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	2.0	エアサス	/	
Adblue	◎		タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ、エグレ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		床材質	/		デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							
PTO	◎							





特記事項	キャブ内キズ、汚れ。インパネポケット欠品。右サイドパネル、ルーフピラー補修箇所あり。右ドアキャッチ付近ヒビあり。右ドアとコーナーパネル開閉時干渉あり。キャブ内ルームランプレンズ亀裂。後部大型反射板不良。マーカー赤(車検不可)。 エンジンキー2本(メイン、キーレス付×1)。
記録簿	有 (R4/6～R8/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm				11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
	12	6		—	—		
	—	—		11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
10	11	11	11	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
10	10	10	9				
スペア				スペア	—	—	
				素材: アルミ	備考: ノーマルタイヤ。スペアタイヤ欠品。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ミキサー	カヤバ	MR4450 「01-4746」	平成29年
【備考】ドラム容量8.7立米。電動ホッパーカバー付（シート破れあり）。サブシュート。洗浄タンク(電動ポンプ付)。作業灯4ケ(1ケ不灯)。			

【備考】
【備考】

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)	大型

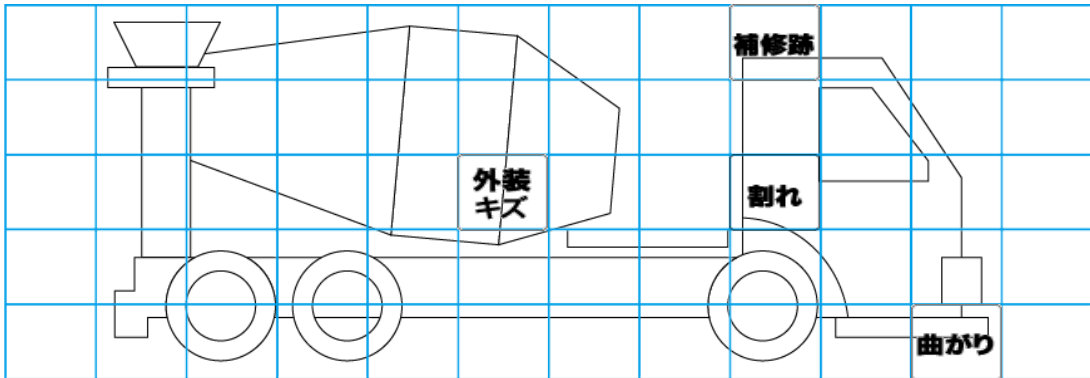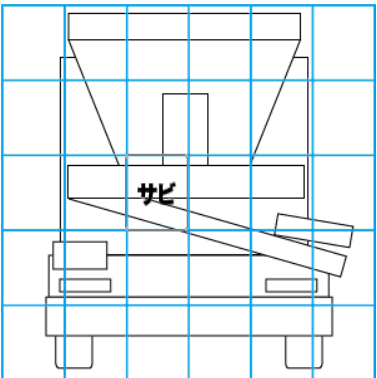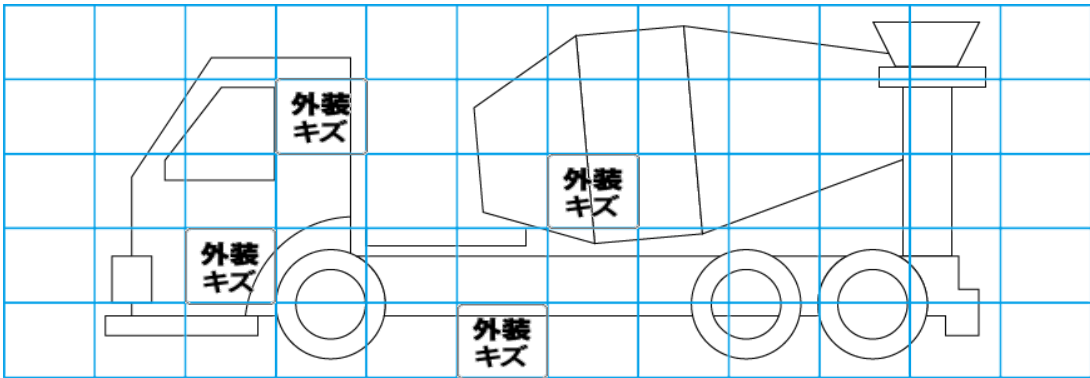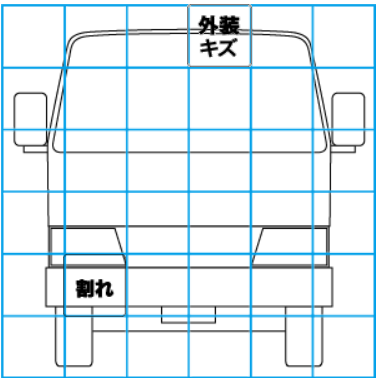

【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	