

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年03月	QPG-FS64VZ	アルミウイング	FS64VZ-510296
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
609,494km	380PS／279KW	M/T 7速	エア－	長：9,650 mm 幅：2,410 mm 高：2,640 mm 門高：2,550 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、タバコ 穴、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	左右カバー割れ(左デ ッキ補修)。ヒーター付 き。
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	／		エアサス	○	リヤエアサス、ひび
Adblue	◎		タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	エンジンキー1本、ドアロックリモコン1ヶ、ボデーキー1本、燃料タンクキー2本。キャブ内ヤニ汚れ。コンソール欠品穴。 センターコンソールボックス蓋破損。左オーバーヘッドコンソール破損。右側ドアバイザー欠損。エアサス系統エア漏れ。
記録簿	有（R5/9～R8/8）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				245/70R19.5	245/70R19.5		
	11	10		245/70R19.5	245/70R19.5		
	6	7		245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
8	9	8	9	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
7	8	4	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
スペア				スペア	245/70R19.5	—	
素材：スチール				備考：2軸目スタッドレスタイヤ。3、4軸目再生タイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「529A3050」	平成27年
【備考】ラッシングレール2段、引き出しフック9対、LED庫内灯4ヶ、渡板。庫内キズ汚れ及びへこみテープ補修有り。左観音ストッパーロッド曲がり。			
格納ゲート/ラジコン	極東開発工業	CG1002H-B3MRA2 「16T010340N」	平成28年01月
【備考】年式違い。全長1570 mm。全幅2330 mm。有効幅2210 mm。キャストーストッパー迄1350 mm。最大昇降荷重1000kg。キャストーストッパー固着。ラジコン。			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	小	点傷有	大型

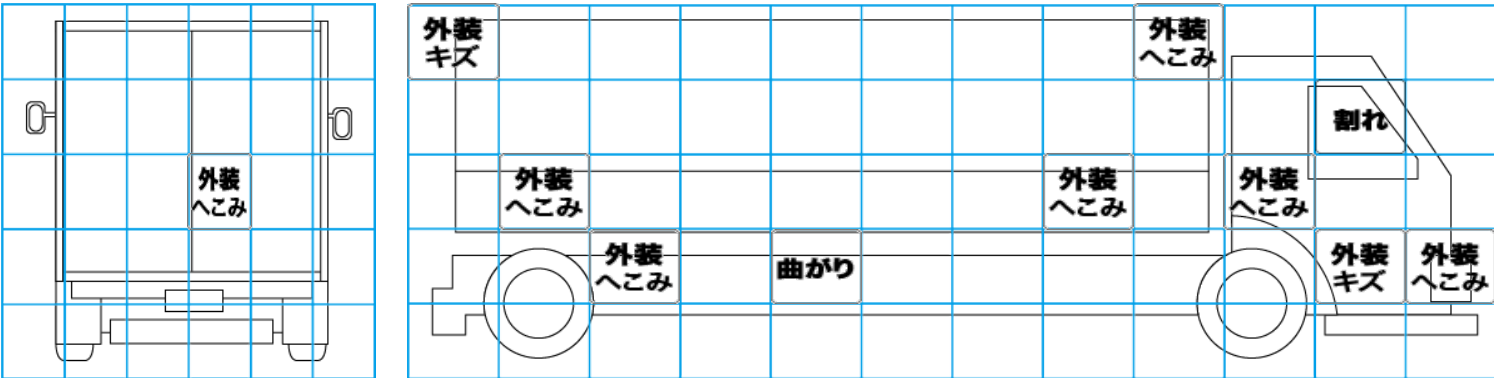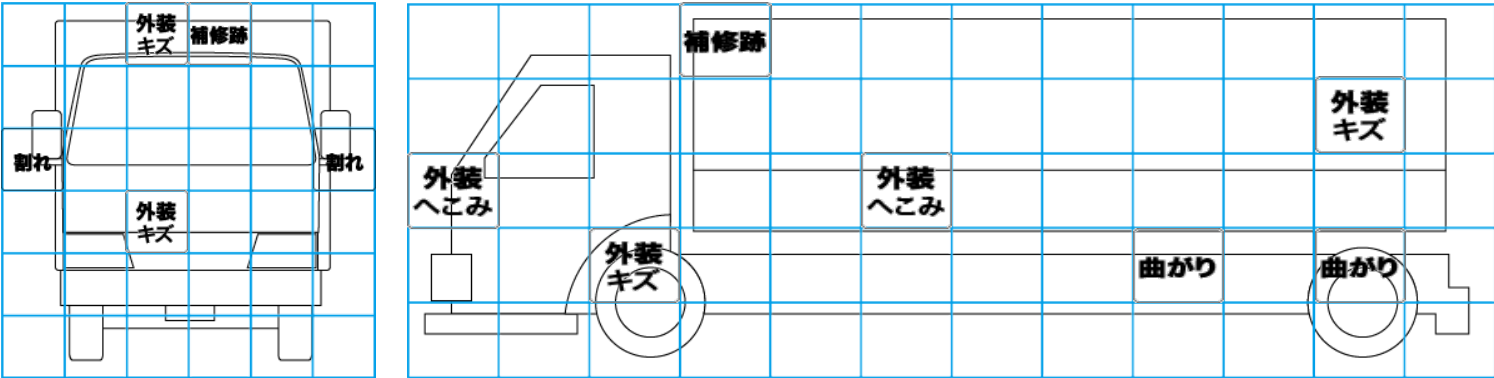

【外装】												【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ					