

車両チェックシート

管理番号: 0938036

車 両 情 報							
車 名		初年度登録	型 式	形 状	車 台 番 号		
三菱ふそう		平成20年05月	PDG-FE83DY	高所作業車	FE83DY-541004		
走 行	馬 力		シ フ ト	ブ レ ー キ	ボ ディ 内 寸 (ロ ン グ)		
102,092km	150PS／110KW		M/T 5 速	バキューム	長：	mm 幅：	mm
					高：	mm 門高：	mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです


エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	サブライポンプ取付付近漏れ	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	右前レンズひび
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	キャップ欠品
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	標準	エアサス	/	
Addblue	/		タコグラフ	/		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール100L
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							
PTO	◎							

特記事項	※H28/4走行距離：60,050kmクラッチOH(記録簿有) キャブ内キズ、汚れ。助手席グローブボックス外れ欠品。左ドア内側凹み。看板消し塗装あり。 エンジンキー4本。
記録簿	有（H21/6～H22/5、H24/5、H26/5～R8/2）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位:mm				225/80R17.5	225/80R17.5		
	11	12		—	—		
	—	—		225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
11	11	12	12	—	—	—	—
—	—	—	—	スペア		225/80R17.5	—
スペア		12	—	素材: スチール 備考: ノーマルタイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
高所作業車	タダノ	AT-150S-2-21003 「HD5531」	平成20年04月
【備考】作業床高さ14.8m。パケット積載荷重1000kg。ブーム3段。パケット部作業灯1ケ。パケット部コンセント付(100V)。電源引き込みプラグ(100V)。アワーメーター5624h。			
【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	準中型

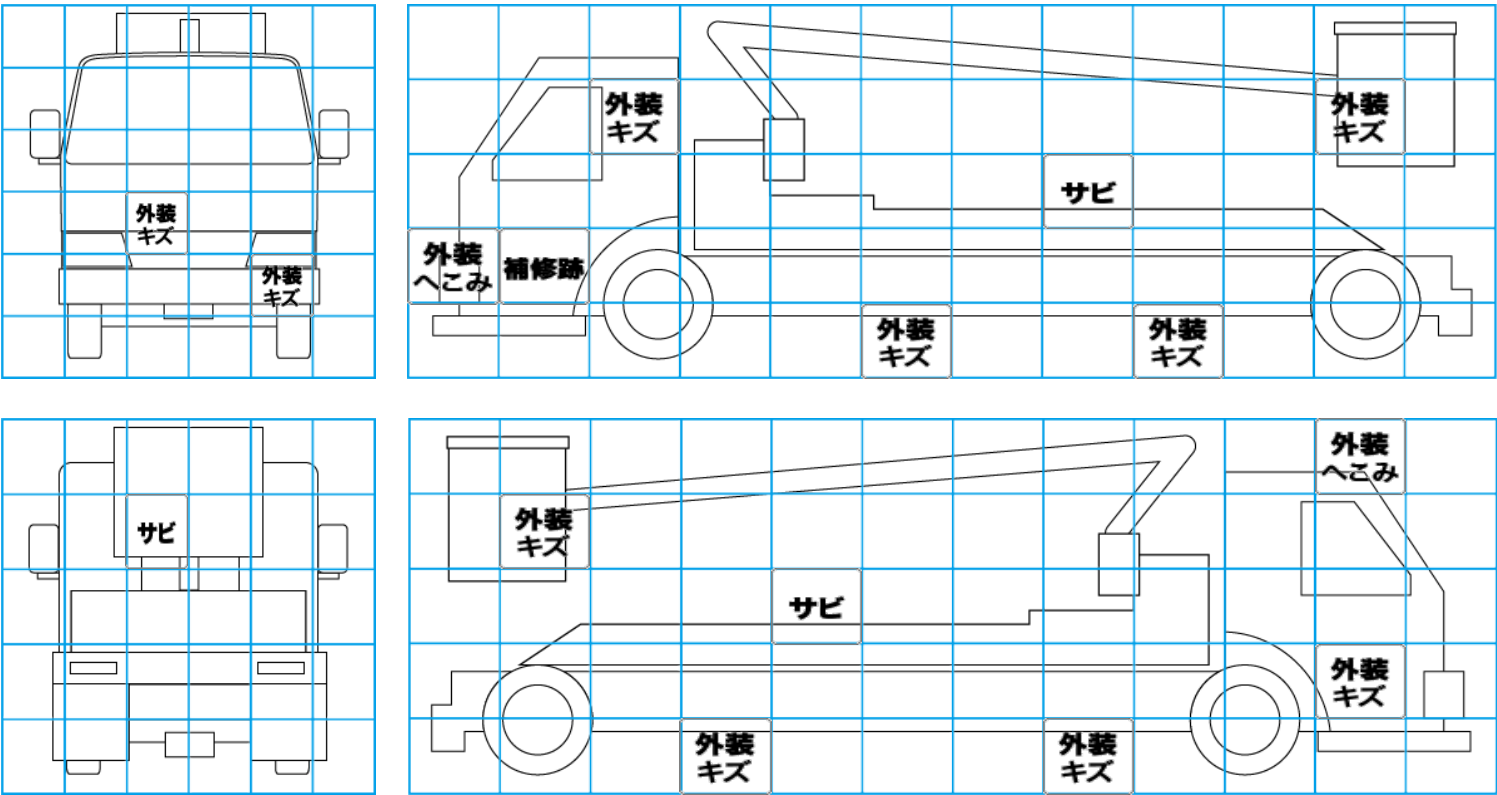

【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	