

車両チェックシート

管理番号:0938093

車 両 情 報						
車名		初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ		平成12年03月	KK-FRR35J4S	セルフクレーン	FRR35J4S-7000518	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
169,522km	205PS／151KW	M/T 6速		エアー	長：5,020mm	幅：2,110mm
					高：	門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	○	右割れ
水漏れ	◎		P/W（助手席）	△	不動	ワイパー	△	左右ウォッシャーホース無し。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	左右カバーキズ
排気	○	マフラー後部潰れ、マフラー前後接続部より排気漏れ	異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	／		バックカメラ	／		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	標準	エアサス	／	
Adblue	／		タコグラフ	／		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	ステンレス100L
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材、鉄板	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	◎							

特記事項	エンジンキー1本、燃料タンクキー2本。左ドア安全窓欠損。右ドア灰皿破損。キャブ内化粧張り。キャブ内装剥がれ。キャブブルーフ凹み。突入防止装置左右プロテクター欠損。
記録簿	()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				225/90R17.5	225/90R17.5		
	4	4		—	—		
	—	—		225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
6	7	6	6	—	—	—	—
—	—	—	—	スペア		—	—
スペア		—	—	素材：メッキ	備考：スペアタイヤ欠		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
セルフクレーン	不明		(不明)
【備考】コーション無し。作業灯2ケ。ロープフック13対。左側バスケット。右側工具箱。床板欠け。横根太補修。縦根太食い込み。			
クレーン3段	新明和工業	CB303-50FJRC「5901103001」	平成12年03月
【備考】吊り上げ荷重2930kg。3段ブーム。標準アウトリガ。ハイジャッキ。フックイン。			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	小	飛石有(リペア可)	中型

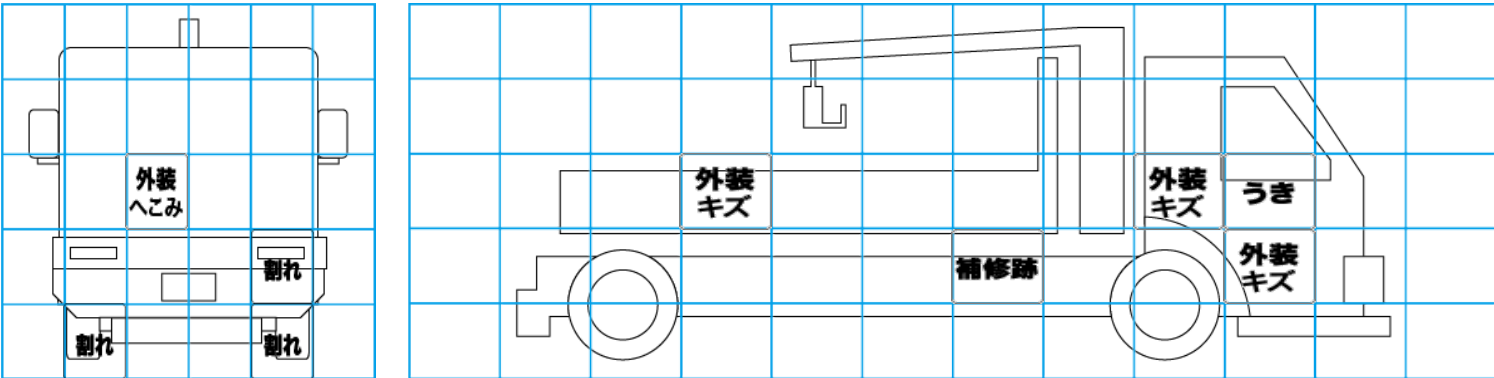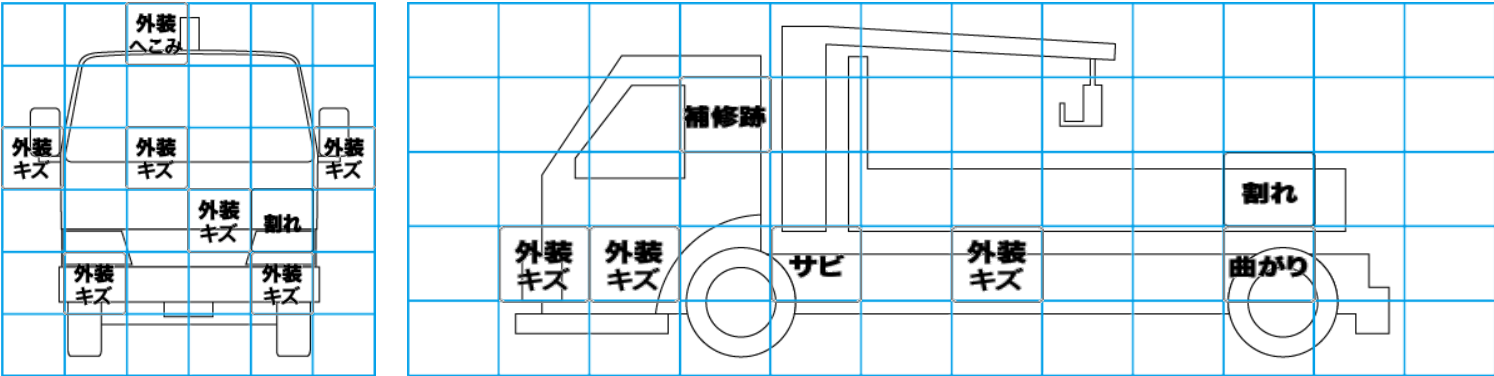

【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	