

車両チェックシート					管理番号: 0938094			
車 両 情 報								
車名		初年度登録	型式	形状	車台番号			
日野		令和2年03月	2DG-FS1EJA	クレーン付平	FS1EJ-100560			
走行	馬力		シフト	ブレーキ	ボディ内寸			
69,075km	450PS／331KW		M/T 7速	エアー	長: 6,540	mm	幅: 2,360	mm
					高: 200	mm	門高:	mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 ／:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	○	エンジン左F	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	ヒーター付き。左カハ一擦れ
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	／		エアサス	／	
Adblue	◎		タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 400L
ギア鳴き	◎		床材質	／	鉄板 縞板	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎							
PTO	◎							

特記事項	フルトレーラー仕様。エンジンキー1本。ドアロックリモコン。コンソール欠品穴
記録簿	有（R8/8）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	10	10		11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
	—	—		—	—		
11	11	12	11	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11	10	11	11	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア		13	—	スペア		11R22.5 16PR	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
クレーン付平	その他		令和2年
【備考】コーション無し。アオリ5方開。ロープフック左右14対前側 8ヶ。ロープ穴5対。作業灯2ヶ。スタンション穴10ヶ。右側ステンレス工具箱。			
クレーン2段/ 林業用クレーン	マルマテクニカ株式会社	C85Z89 「2231061」	平成28年
【備考】年式違い。名称:PALFINGER.EPSILON。林業用。折り曲げ式クレーン。トップシート。リヤアウトリガー。			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	大型

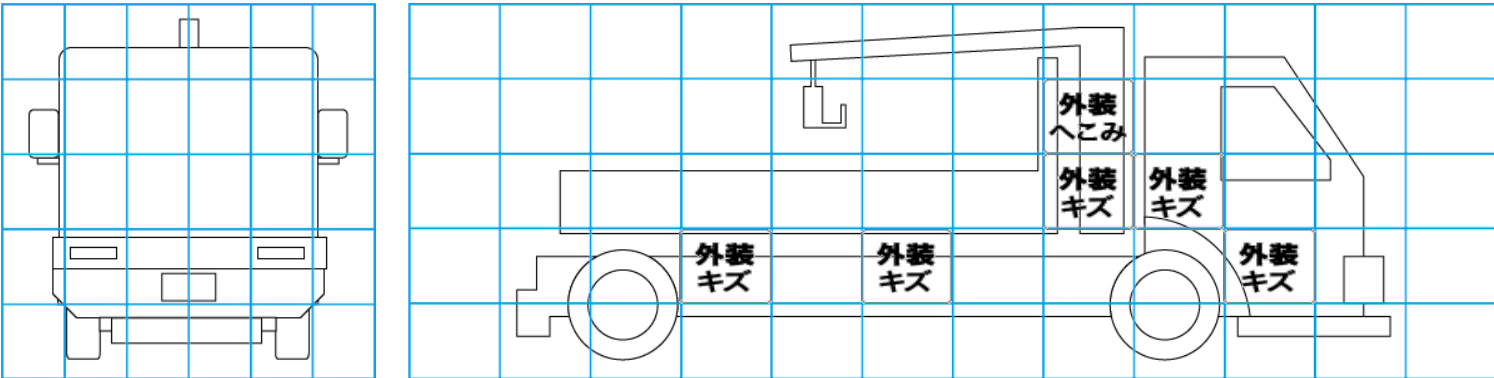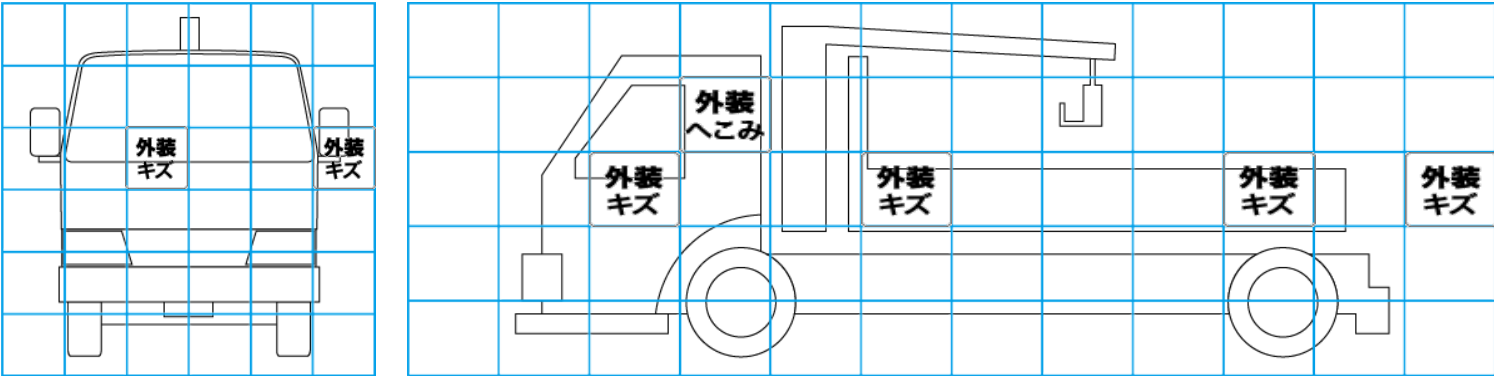

【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	