

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成23年7月	LKG-FP54VD	トラクタ	FP54VD-505169
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
343,148km	420PS/309KW	M/T 7速	エア-	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーケース、 オイルパン エアコンプレッサー廻り、ノズルシール、インマニ廻り、シリンドラヘッド後ろ側、にじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタダー	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	冷えない コンデンサファン回らない
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	○	DPFモジュール不良
オーディオ	◎	
バックカメラ	△	映らない
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板 鋳板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、擦れ リクライニングレバー破損
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	○	右ドアウィンカーレンズビビ 水浸入無し
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右ミラーカバー擦れ、アンダーミラーケーブル欠損
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフスас	◎	
エアサс	◎	リアエアサс
バウステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	アルミ300L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 エンジンキー2本、フレーム右リヤ曲り（フレームのサビ欄に写真添付）、F左ショックにじみ、キャブサス左前エアホース破れ、ナンバー灯不灯、キャブ左右サイドラダー下側ブラケット後ろ側固定ボルト欠損、室内汚れ、導風板再塗装、運転席サンバイザー欠損

記録簿 有 (H24/4、H25/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	12			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
0	9	10	1	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
素材：スチール				備考：スベアタイヤ欠損、後輪再生タイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ		
【備考】コーションプレート欠損、第5輪荷重:9500kg			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無

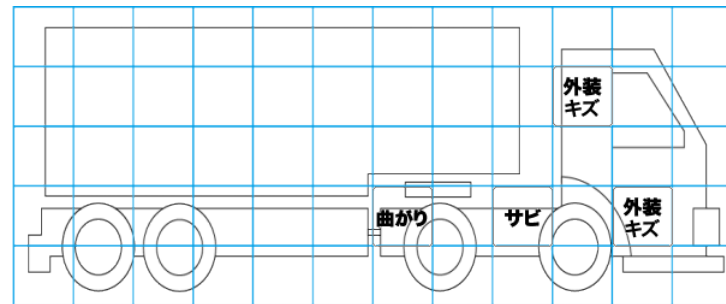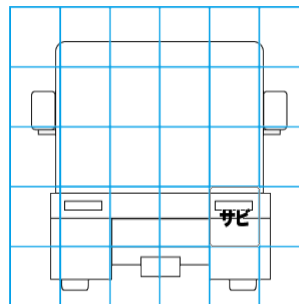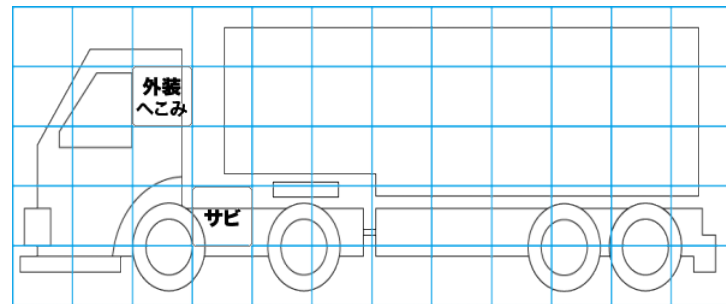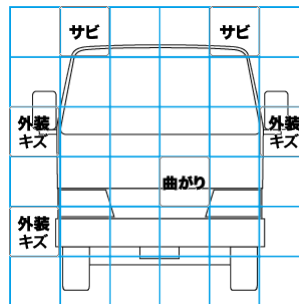

【外装】

【ポテ-内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------