

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成25年2月	KQKG-FS55VZ	セーフティローダー	FS55VZ-500505
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
760,429km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 9,200 mm 幅: 2,380 mm 高: mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	エアコンプレッサー合 わせ面オイル滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	○	下げ時途中までしか下 がらない
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ折れ
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	○	点検不可 日差しに当たる為
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 タバコ穴
ヘッドライト	△	H I D、右不灯
ウィンカー	○	全部点灯するがハイフ ラッシャー
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	/	
エアサス	◎	総轄エアサス
パワステ	○	リザーバタンク オイル滲み
ハンドル	◎	ハンドルカバー付き
燃料タンク	◎	スチール 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	キャリア取付面 オイル滲み
デフロック	◎	





特記事項	エンジンキー2本 フォグランプ点滅 全長長さ超え12m40cm サイド煽りヒンジ曲がりの為煽りが開いてる（全幅256cm） 煽り中柱破損、欠損有り
記録簿	有（H26/2～R6/2）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位 : mm							
6	9			<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>		
5	4			<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>		
3	3	6	5	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
4	4	8	6	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
スベア		8	—	スベア	<u>265/70R19.5</u>	—	

素材 : アルミ
備考 :

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
セーフティローダー	フジタ自動車工業	「N3475」	平成25年1月
【備考】前壁工具入れ4箇所、作業灯2ヶ、長方形スタンション穴4箇所、床フック21ヶ、強化フック2ヶ、7方開、自動歩み板、ラジコン、床板腐食、歩み板亀裂あり			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

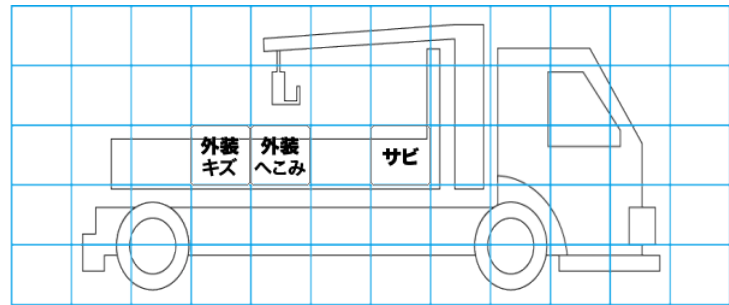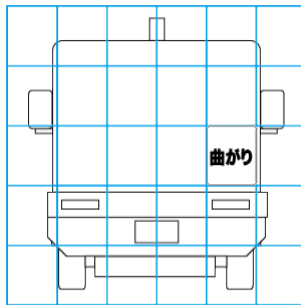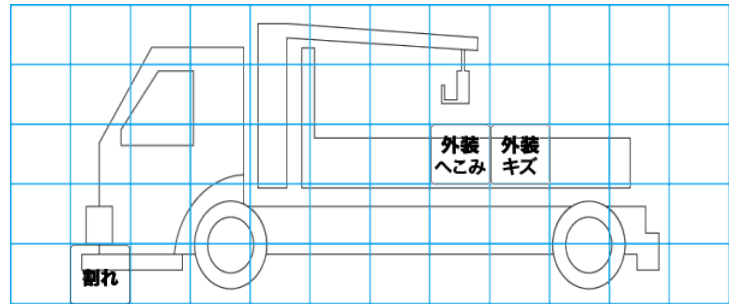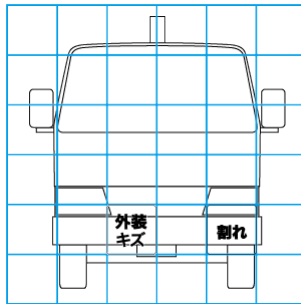

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ