

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成28年6月	QPG-FS64VZ	アルミウイング	FS64VZ-520917	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
778,960km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,630 mm 高：2,640 mm	幅：2,410 mm 門高：2,550 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーケース	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
		PCVフィルター廻り、 にじみ	P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水混入	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	ヒーター付き、メッキ カバー付き、左右カバ ー擦れ、アンダーミラ ー取り付け及び鏡面テ ープ補修
水漏れ	○	ヒーターパイプ錆び	坂道発進装置	◎				
燃料漏れ	◎		異常ランプ	◎				
排気	◎		オーディオ	○	アンテナ折れ			
マフラー	◎		バックカメラ	◎	カラー			
ターボ	◎		電格ミラー	◎				
冷却水吹返	◎		ETC	／				
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材			
ギア抜け	◎							
クラッチ	◎							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	○	シャックル摩耗
エアサス	○	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ カバー跡
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	ケース錆び
デフロック	◎	




特記事項 エンジンキー2本、ドアロックリモコン1ヶ、アドブルーキー2本、4軸目左ショックにじみ、Rエアサス系統エア漏れ有り、コンソールス
品穴、室内ヤニ汚れ、右ドアバイザーテープ固定、サイドマーカー不光灯箇所有り(LED)、R左右車高灯不灯

記録簿 無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	4			265/70R19.5	265/70R19.5		
	2	4		265/70R19.5	265/70R19.5		
3	0	0	0	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
4	4	2	2	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スベア				スベア			
素材：スチール				備考：スベア欠、2軸目左及び3軸目左右スタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「659A1950」	平成28年5月
【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯4ヶ、引き出しフック9対、R観音90度ストッパー、右ドア90度ストッパー欠損、センターシート前側より雨漏り有り、庫内キズ汚れ有り、右前側ウイングロック曲がり、右側ステンレス工具箱			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

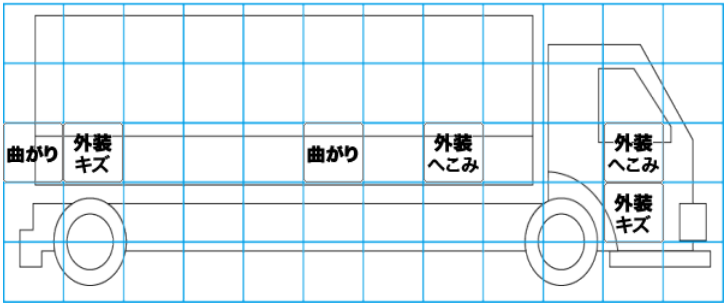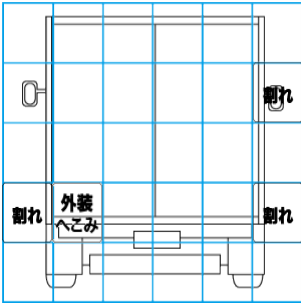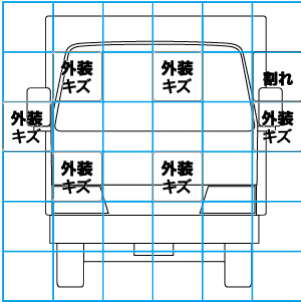

【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ