

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 5年1月	2KG-FC2ABG	冷凍バン	FC2AB-134117
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
146,074km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長：6,340 mm 幅：2,280 mm 高：2,220 mm 門高：2,140 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左右カバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ キーストン	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 エンジンキー3本、ボデーキー4本、コンソール欠品穴、Fガラス点傷多数及びリヘア跡有り

記録簿 有 (R7/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	4			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
4	4	5	5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		3	—	スベア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：F左及びR左ホイールリム曲がり			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	アルナ矢野	「MA220527」	令和 4年12月
【備考】 ラッシングレール2段、パレティナガイド、エアリブ、結露防止シート、LED庫内灯3列、水抜き穴前後4ヶ所、キーストン、左側観音式サイドドア、断熱厚みリヤ75mmサイド75mm、庫内キズ汚れ有り、右側樹脂工具箱			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS50A-L2 「245700691BL」	令和 4年
【備考】 -30℃設定、1時間運転35.1℃→8.6℃確認(外気温37度)、積算運転席時間:1223時間			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6495D 「S2211005578」	令和 4年11月
【備考】 最大昇降質量:1000kg、全長1550mm、全幅2340mm、有効幅2210mm、キャスターストップバー迄1390mm、庫内リモコン、ラジコン			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

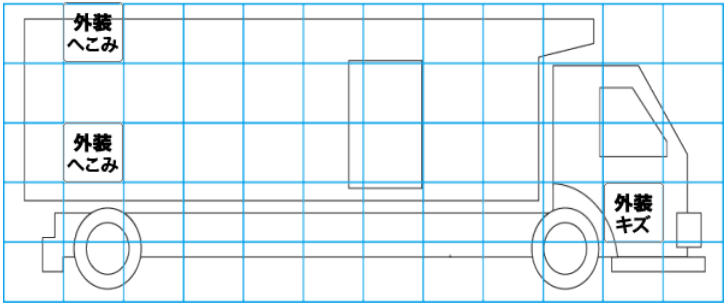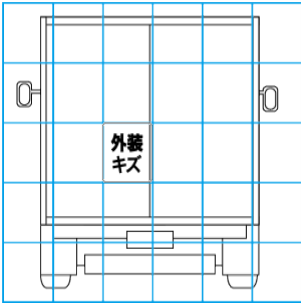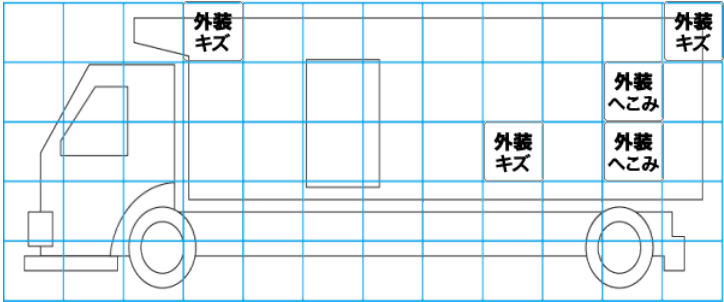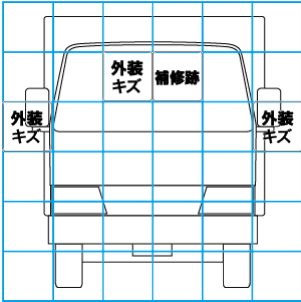

【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ