

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 5年7月	2PG-FS74HZ	冷凍バン	FS74HZ-545856
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
168,525km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 12速	エアー	長:9,350 mm 幅:2,280 mm 高:2,450 mm 門高:2,400 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ折れ
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 1型キーストン

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	アルミ 300L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル濡れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ・ビス穴有。アイドリングストップ付。
スマートキー2個

記録簿 無 ()

▼ **タイヤ残量**

単位 : mm





	0	5	
	0	4	
4	0	0	0
4	0	0	0
スベア		3	—

タイヤサイズ			
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スベア		<u>245/70R19.5</u>	—

素材：アルミ 備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	矢野特殊自動車	TPA10059-2 「B230291」	令和 5年6月
【備考】断熱：リヤ・サイド共に75mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール2段。左右上部LED庫内灯。 水抜き穴前後2対。左両開き式サイド扉。リヤ右当りゴム外れ（ボルト折れ込み）。左リヤサイドバンパーキズ曲がり。			
冷凍機／サブE/G（スタンバイ付）	菱重	TU100S-CNA	令和 5年
【備考】外気温+33℃ -35℃設定 +30.4℃ → +7℃ 確認（1h）。稼働時間2038h。スタンバイケーブル付。 エバ下高さ2250mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

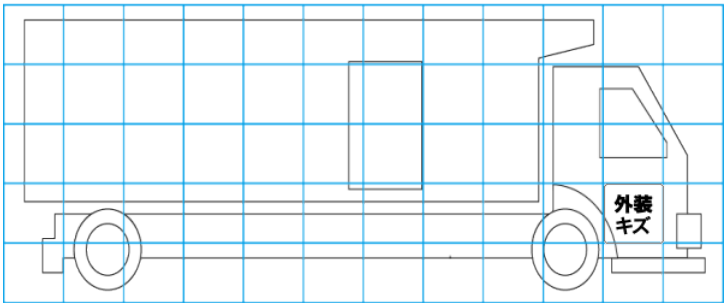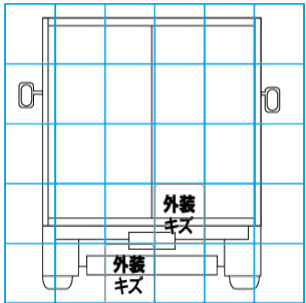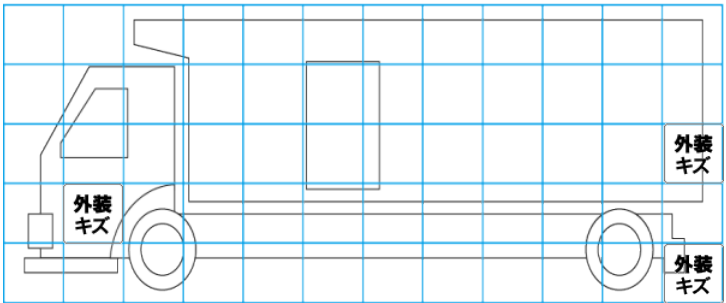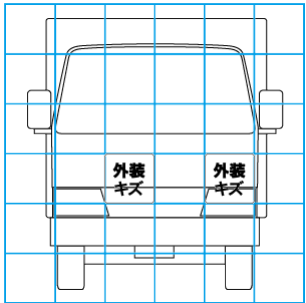

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----