

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年6月	TKG-FEB90	クレーン付平	FEB90-530709
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
304,169km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキューム	長：4,340 mm 幅：2,080 mm 高：380 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎				破れ、へたり、
オイル混入	◎		スターター	◎				タバコ穴、擦れ、
オイル漏れ	○	サブライポンプ取付しみ	オルタネーター	◎		シート	△	汚れ
水混入	◎		P/W（運転席）	◎				シート取付部フロアー
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎				腐食穴あき（シート、
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				ガタあり。）
排気	◎		異常ランプ	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ曲がり	ウィンカー	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	／		ワイパー	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		ミラー	◎	
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	○	PTOシール付近しみ				燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	／							
						デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ。左右ドア灰皿蓋外れ。フロアー腐食穴あき。 キャブ右サイドパネル凹み。キャブブルー凹み。フロントグリル割れ。左右ドア下側サビ。 エンジンキー1本（スベア無し）、キーレスリモコン1ヶ。
記録簿	有（H26/9～R7/6）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	9	9		215/70R17.5	215/70R17.5		
	—	—		—	—		
9	8	9	9	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア	215/70R17.5	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ	「2G6H 201R 0513」	平成26年
【備考】作業灯2ヶ。アオリ曲がり。アオリ内側板割れ。前立て曲がり。左右サイドバンパー曲がり。リヤアオリ左端亀裂あり。			
クレーン／クレーン	タダノ	TM-ZE294HR 「LA1632」	平成26年
【備考】2.93t。4段ブーム。フックイン。ラジコン付。アウトリガーワイド幅。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有

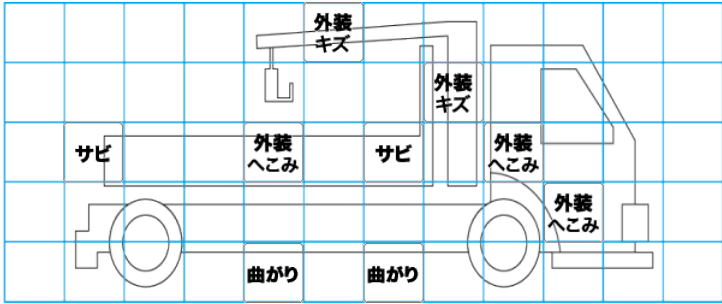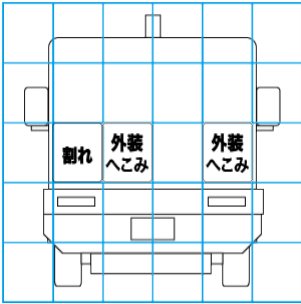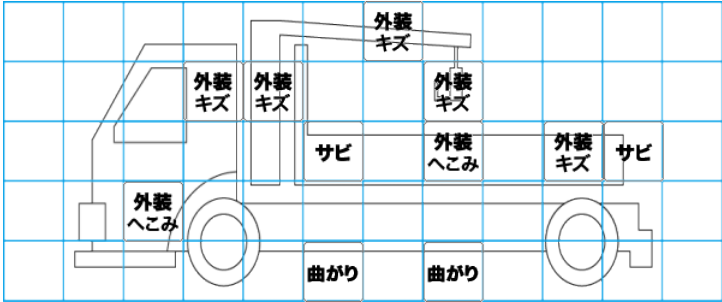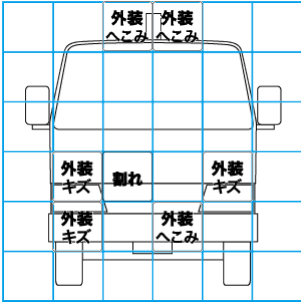

【外装】					【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ		