

車両情報									
車名	初年度登録	型式	Í		形状			車台	番号
日野	平成30年6月	2DG-FW1AH	lG	冷凍バン		FW1AH-104493			
走行	馬力	シフト			ブレーキ	ボディ内寸		でれて	
827,355km	380PS/279KW	M/T プロシフト	· 7週	Ē	エアー		長: 9,430 高: 2,460		幅: 2,270 mm 門高: 2,430 mm
◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです									
▼ エンジン		F	電装関	係				キャヒ	ごン
点検項目 結果	状態	点検項目	結果		状態	Я	点検項目	結果	状態
異音 ◎		エアコン	0			シー	- ト	0	へたり 、 タバコ穴 、
オイル混入 🛮 🔘		スターター	0						へたり、タハコハ、 擦れ
オイル漏れ ◎		オルタネーター	0				ドライト	0	LED
水混入 ◎		P/W(運転席)	0		•••••	ウィ	ィンカー	0	•
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-ターパイプ腐食(漏	P/W(助手席)	0				イパー	0	
水漏れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		坂道発進装置	0	• • • • • •	•••••				メッキカバー付き、ヒ
燃料漏れ ◎					•••••	₹.	5 —		ーター付き、右カバー
排気	•••••	異常ランプ	©					ii	擦れ
マフラー : ◎		オーディオ	0						
		バックカメラ	0	カラ・	_			走行関	係
ターボ ◎		電格ミラー	0			Я	点検項目	結果	状態
冷却水吹返 ▮ ◎ ▮		ETC	/			1]-	-フサス	0	
ア ミッショ	ン			アナロ	 コグ			•	リヤエアサス 、 ひび
点検項目に結果	火態	タコグラフ	Δ		しない	Τ,	'サス		
	1八元	~	L #/m /-	-+¥	•••••	パワ	ステ	0	据え切り時ポンプ異音 有り
ギア鳴き ◎		_	上物付		.1 15 45 5		4 1 ° 11	•••••	
ギア抜け ◎		点検項目	結果		状態	/\>	ノドル	0	
クラッチ 🔘		床材質	/	アル	ミ ストン	燃米	4タンク	0	スチール 300L 300L
異音 ◎		WIND A		キー	ストン	••••		ii	300L 300L
オイル漏れ ◎								デフ	
-	久磁石式					Я	点検項目	結果	状態
79 9 . W .A	. ✓ 027. □ TA								
						異音		0	•
						オ1	(ル漏れ	0	
						デフ	フロック	0	
特記事項 R4/7走行距	離:461,940km時リコ	リールにて新品E/G3	交換(記	録簿	ョ)、エンジンキー1:	本、ト	ドアロックリ	モコン	ケ、燃料タンクキー2本
	本、Fガラス点傷多数及	yひリベア跡有り、.	エア漏	れ有り)				
記録簿 有(R1/8~	H1/5)								
▼ タイヤ残		•			タイヤサ	トイス	Ţ.		
	単位:mm								
3 4				26	65/70R19.5	265	5/70R19.5	_	
3 4				26	65/70R19.5	265	5/70R19.5	_	
3 4 2	3	265/70R19	9.5	26	65/70R19.5	265	5/70R19.5		265/70R19.5
2 3 3	2	265/70R19	<u>9.5</u>	26	65/70R19.5	265	5/70R19.5		265/70R19.5
スペア			ス^	ペア			_		_
		素材: スチール							

上物仕様						
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式			
冷凍バン	トランテックス	[V038D66-02]	平成30年			
【備考】ラッシングレール2段、パレティナガイド、エアリブ、結露防止シート、LED庫内灯2列、左側観音式サイドドア、水抜き穴前後4ヶ所、キーストン、ジョロダーレール4列(埋め材付き)、R観音90度ストッパー、ダンブ厚みリヤ100mmサイド75mm、電動ファン付き間仕切り付き、庫内よで活わる内、左側ステンルス工具籍						

冷凍機/サブE/G(スタンバイ付)	菱重	TU100SA-CNF 「899100345BL」	平成30年			
【備考】-35℃設定、1時間運転29.7℃→5.6℃確認(外気温31度)、エンジン稼働時間:9936時間、モータ稼働時間:28時間						

外装状態						
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石			
有	確認済	IJ /	点傷有			

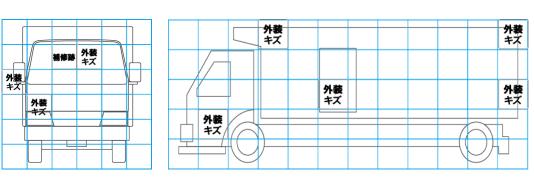

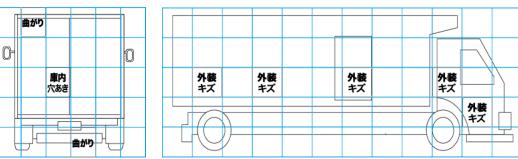

【外装】 【ボデー内】

【備考】

外装 キズ 外装 へごみ うき 曲が!	サビ 補修跡	割れ 庫内	庫内 庫内 穴あき	汚れ
---------------------	--------	-------	-----------	----