		車両	情	報		
車名	初年度登録	型式	型式形状		車台番号	
日野	平成23年7月	LKG-FW1EXBG	- 7	アルミウィング	FW1EXB-11535	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
377,622km	380PS/279KW	セミA/T プロシフト 1	2速	エアー	長:9,670 mm幅:2,380 mm 高:2,650 mm門高:2,570 mm	

/:装備無し

F	エンジ	ン	•	電装隊	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	0		エアコン	0	冷え弱い
オイル混入	0		スターター	0	
オイル漏れ	0		オルタネーター	0	
水混入	0		P/W(運転席)	0	
水漏れ	0		P/W(助手席)	0	
燃料漏れ	0		坂道発進装置	0	
排気	0		異常ランプ	0	
マフラー	0		オーディオ	0	
ターボ	0		バックカメラ	0	カラー
冷却水吹返	0		電格ミラー	0	
F	ミッシ		ETC	Δ	標準 作動しない
点検項目	結果	<u> </u>	タコグラフ	0	アナログ
ギア鳴き	0		7	上物仁	
ギア抜け	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	点検項目	結果	• ***
クラッチ	0			_	
異音	0		床材質	<u> /</u>	木材
オイル漏れ	0				
リターダ	0	永久磁石式			

○:通常走行問題なし △:要修理

MB (0. COME)							
	▼ キャビン						
状態	点検項目	結果	状態				
§§()	シート	0	破れ 、 へたり 、 汚れ リクライニングノブ欠 損				
	ヘッドライト ウィンカー	© ©	HID				
••••••	ワイパー	0	左ミラーキズ、右サイ ドアンダーミラーキャ				
しない		走行関 結果					
コグ	リーフサス	0					

※あくまでも当社判断基準によるものです

	W0/1	-17 (7 E)(
リーフサス	0	
エアサス	0	リヤエアサス 、 ひび
パワステ	0	
ハンドル	0	擦れ
燃料タンク		スチール 300L 200L
7	デフ	
点検項目	結果	状態
異音	0	
オイル漏れ	0	
デフロック	0	

特記事項 エンジンキー1本、左前車高灯破損、左ドアバイザー欠損(室内に部品有り)、左ドア灰皿破損(接着剤補修)、左右ウイングロックセンターがり、3軸目左ショックにじみ ※H29/7走行距離:221,091km時クラッチOH(記録簿有)


記録簿 有(H24/2~R6/7)


◎:良好


F	タイ	ヤ残量		<u> </u>	タイヤサイズ				
			<u>単位:mm</u>		265/70R19.5	265/70R19.5			
	6	4			265/70R19.5	265/70R19.5			
	3	5		265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5		
10	10	11	10	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5		
	パペア						265/70R19.5		
				ませ・フエール	スペア	265/70R19.5			


上物仕様						
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式			
アルミウイング	トランテックス	HFWXG-LBABDE 「2KW6203-10」	平成23年7月			
【備考】ラッシングレール2段、鳥居型引き出しフック9対、庫内灯4ケ、床キズ・汚れ有り、ウイングロック左右2個目不良、右側樹脂工具箱						
【備考】						
【備考】						

	外装	状態	
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

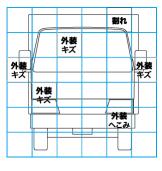

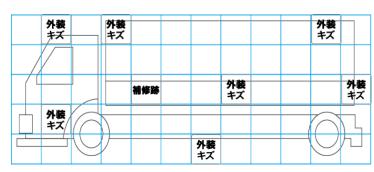

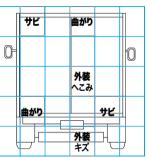

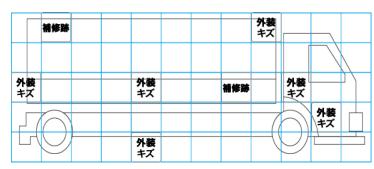

【外装】 【ボデー内】

外装 外装 大装 から 単か サビ 編修跡 割れ 庫内 元 次 原内 元 次 元 次 次 元 次 次 元 次 次 元 次 次 元 次 次 次 元 次 次 次 次	外装 キズ へこる	・装 こみ うき 曲が!	サビ 補修跡	割れ 庫内キズ	庫内へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
--	--------------	-----------------	--------	---------	-------	------------------	----------------