日付:B07 10/24

**♥ 申両チェックシート** 管理番号:1037093


י אור איי הוב אור איי הוב	J/ Z4		11.4.			1.0		T H J				
車両情報												
車名		初年度登録	土型			形状		車台番号				
日野		平成29年9月	TPG-XZU605M			冷凍バン		XZU605-0017694				
走行		馬力	シフト			ブレーキ	ボディ内寸					
172,717km		136PS/100KW	A/T 6速			バキューム		長:3,010 高:1,670		幅:1,660 門高:	mm mm	
◎:良好	〇:通常	常走行問題なし Δ:	要修理 /	:装備無	無し	※あくまでも	当社判	断基準による	るものて	਼ੋਰ ਹ		
<b>▼</b> エンジン		<b>ア</b> 電装関係		係	ξ.		•		キャビン			
点検項目	結果	状態	点検項目	結果		状態	,	点検項目	結果	状態	8	
異音 オイル混入	(O)		エアコン スターター	0			シ-			破れ 、 汚れ 運転席側座面	張り替え	
オイル漏れ 水混入	© ©	•••••	オルタネーター P/W(運転席)	© ©		•••••	ヘッ	バライト	©	。 ハロゲン		
水漏れ	0		P/W(助手席)	0				ィンカー イパー	© ©			
燃料漏れ 排気	© ©		坂道発進装置 異常ランプ	<i>/</i> ⊚	E/G	システム	1	<del>5</del> —	Ο	左右カバー擦	in.	
マフラー ターボ	© ©		オーディオ バックカメラ	© ©	カラ	_	•	点検項目	走行関 結果		nn.	
冷却水吹返	0		電格ミラー	© ©	煙油		_		(i)		A	
▼ 点検項目	ミッシ 結果	ョン 状態	ETC タコグラフ	© /				゚サス ゚゚ステ	/ ⊚			
ギア鳴き	© ©		✓ 点検項目	上物付		状態		ソドル	0			
ギア抜け クラッチ			床材質	_	アル 縞板	₹	燃料	4タンク		スチール 80L		
異音 オイル漏れ	© ©		•••••		100 1/X	•••••	5	点検項目	デフ 結果	状愈	995	
リターダ	© .							音 イル漏れ フロック	© © /			
特記事項エ	ンジンキ	-1本、上物キー1本。										
記録簿 有	(R6/7	~R7/7)										
<b>▼</b>	タイヤ時	タイヤサ					ζ.					
6				1	95/75R15	19	95/75R15	_				
					_	_		_	_			
6 7	6 7 6 7			195/75R15 19			19	5/75R15		195/75R15	5	
									<del>.</del> <del></del>	_	<del></del>	
スペア 7 —			スペア				19	5/75R15		_	_	


備考: リア4本スタッドレスタイヤ。


素材: スチール\_\_\_

上物名 メーカー 型式「製造番号」								
上	メーガー	空式「製造留亏」	年式					
冷凍バン	東プレ	「H172148」	平成29年9月					
【備考】 左側スライド式サイドドア サイド75mm。	'、庫内灯2ケ、水抜き穴4箇所、エア	アリブ、90度ストッパー、プラスノニ	l、2室式扉、断熱厚みリヤ75mn					
冷凍機/直結(スタンバイ付)	東プレ	XV22LSC-M 「H172148」	平成29年9月					
【備考】-30℃設定、外気温29℃時 1h(27℃→-9℃)確認、スタンバイコード有り、アワーメーターエンジン7046h、スタンバイ2465h。								

外装状態								
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石					
有	有確認済		点傷有					

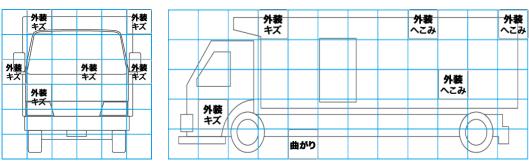

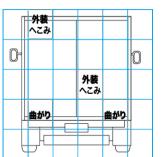

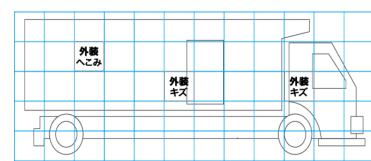

【外装】					【ボデー内】					
<b>外装</b> キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	<b>庫内</b> キズ	庫内へこみ	<b>庫内</b> 穴あき	<b>床</b> 汚れ