

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成29年8月	QPG-FS64VZ	アルミウィング	FS64VZ-522949	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
645.647km	380PS/279KW	A/T イノマツ 1 2速	エア-	長: 9,630 mm 高: 2,640 mm	幅: 2,410 mm 門高: 2,550 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	/	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	○	左サイドレンズひび
ワイパー	◎	
ミラー	○	ヒーター付き、左右カバー擦れ
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 エンジンキー4本(メイン4)、ドアロックリモコン1ヶ、燃料タンクキー4本、ボデーキー2本、バッテリーサイズ:130F51x2ヶ、オートクルーズ、コンソール欠品穴、左オーバーヘッドコンソール破損、Fガラス点傷及びびりべア跡、サイドマーカー不灯箇所有り(LED)、導風板塗装剥がれ

記録簿 有(R6/4~R7/4)

▼ **タイヤ残量**





単位：mm

	8	6	
	6	6	
3	3	3	4
8	6	7	7
スベア		4	—

タイヤサイズ			
	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	
	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
<u> </u>	<u> </u>	<u>265/70R19.5</u>	<u> </u>
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	バブコ	「729A5281」	平成29年
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯4ヶ、引き出しフック9対、左右アオリ内側後方折り畳み足掛け、R観音右ドアヒンジ取り付け部曲がり、庫内キズ汚れ有り、左右ステンレス工具箱			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)

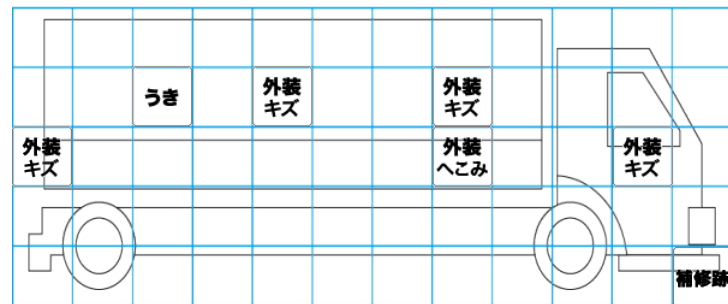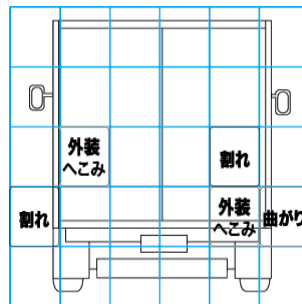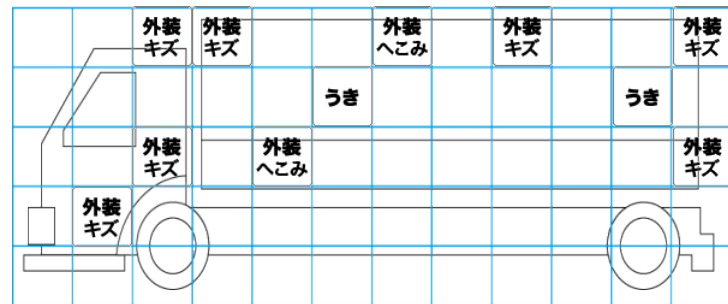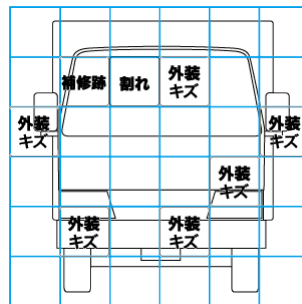

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ