3付:RO7. 1C	)/27	A nn et	で 車両チ	エッ	クシート	管理番号	: 103710	0	
				巨両情					
車名	3	初年度登録	型式		形状		車台番号		
いす	Z,	平成29年9月	TKG-FRR909	52	冷凍バン	FF	RR90-7118679		
走行	:	馬力	シフト		ブレーキ		ボディ内寸		
582,424	4km	210PS/154KW	M/T 6速	3	エアー	長: 6,250 高: 2,100			
◎:良好	〇:通常	常走行問題なし Δ:	要修理 / 3	装備無し	※あくまでも	当社判断基準によ	るものです		
<b>,</b>	エンジン	y .	<b>F</b>	電装関係		•	キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	態	
異音	0		エアコン	0		シート	o 破れ、へた 擦れ、汚れ	ら、	
オイル混入	0	•••••	スターター	0				l	
オイル漏れ	0		オルタネーター	0		ヘッドライト ウィンカー	⊚ HID ⊚	•••••	
水混入	0		P/W(運転席)	© :		ワイパー	0		
水漏れ	0			0			0		
燃料漏れ	0		坂道発進装置	0	NA BUT	ミラー		•••••	
排気 	©		異常ランプ	<b>:</b>	SA点灯	<b>F</b>	走行関係		
マフラー	0			0		点検項目	結果	態	
ターボ	0		バックカメラ	<ul><li>の カ</li></ul>	J—	リーフサス	0		
冷却水吹返	0	•••••	電格ミラー	0		エアサス	/	•••••	
7	ミッシ:		ETC	© 2.0	)	パワステ	<i>,</i>	•••••	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	<u>:</u>		ハンドル	<ul><li>○ 擦れ</li></ul>	•••••	
ギア鳴き	0			上物仕様			************************************	•••••	
ギア抜け	0		点検項目	結果	状態	燃料タンク	© 200L		
クラッチ	0		床材質	/ アル		<b>F</b>	デフ		
異音	0				ステムフロアー	点検項目	結果	態	
オイル漏れ	0					異音	0		
リターダ	/					オイル漏れ	©		
						デフロック		•••••	
特記事項キ	ャブ内キ	ズ・汚れ有り。インパイ	アポケット欠品。		L 0-				
	()	ー3本(内キーレス付1オ	い。燃料タンクキー2	2本。小丁	1+-24。				
802000									
タイヤ残量			<b>F</b>		タイヤサ	<sup></sup>			
_		<u>単位:mm</u>			00E (00D4.7.E	005/005475	_		
0		<u> </u>		_	225/80R17.5	225/80R17.5	<u>)                                    </u>		
_	] [			_			_		
3 6	] [3	3 3	225/80R17	7.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R1	7.5	
	] [-	 							
スペア	<del></del>	 				225/20D176			
^^\/		<u> </u>		スペア		225/80R17.5			

素材:アルミ\_\_\_\_


備考: フロント左ワイヤー出ている


上物名 メーカー 型式「製造番号」 年式								
冷凍バン	平成29年9月							
【備考】断熱:リヤ、サイド共に75mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。90度ストッパー(受け側欠品)。観音扉プロテクター割れ。								
冷凍機/直結/スタンバイ無し	東プレ	XV42LOC-U	平成29年9月					

【備考】外気温+24℃	-30℃設定	+21.5°C	$\rightarrow$	-5.5°C	確認(1h)。	核働時間468/h

格納ゲート	新明和工業		RAK10-6485D 「S80909217」	
【備考】PG寸法:全長1550mm、	全幅2180mm、有効長1280mm、	有效	19年2115mm。最大荷重1000kg。庫内	カリモコン付。

外装状態						
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石			
有	確認済	無	点傷有			

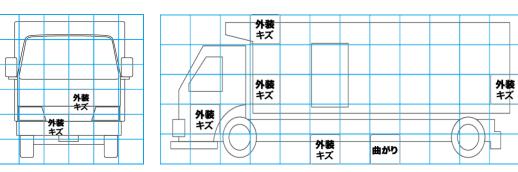

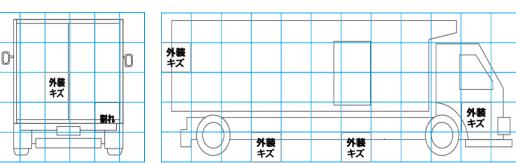

【外装】	【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	₽Ľ	補修跡	割れ	庫内	庫内へこみ	庫内 穴あき	<b>床</b> 汚れ