

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年4月	KQG-FV60VJR	トラクタ	FV60VJ-510410
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
437,850km	520PS/382KW	A/T イノマツト 16速	エア-	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	フロント廻り滲み有	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	腐食 テールパイプ	オーディオ	△	電源入らず・ボタン外れ	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 400L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	/		床材質	/	鉄板			
異音	◎					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	◎	流体式				オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	





特記事項 キャブ内キズ・汚れ・ビス穴有。アイドリングストップ付。右ドアパネル凹み、ヒンジ曲り。ピラー歪み。キャブ下遮熱カバー剥がれ。
エンジンキー3本、キーレスリモコン1ヶ、燃料タンクキー1本。

記錄簿 有 (R2/3、R6/3、R7/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
0	0			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
0	0	0	0	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
0	0	0	0	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア				スペア	—	—	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	CD-2000 「K29268」	平成27年11月
【備考】第五輻荷重20000kg。作業灯2ヶ（1ヶ不灯）。工具箱1ヶ（傷・凹み）。踊り場床亀裂有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

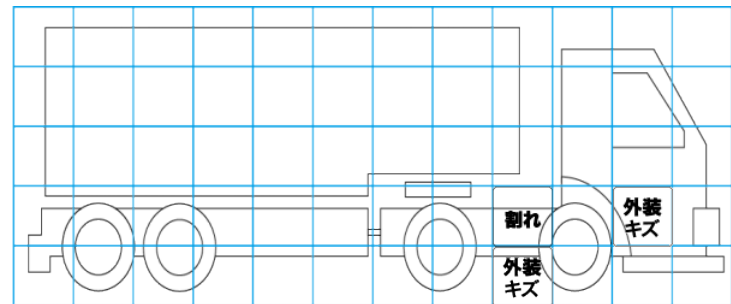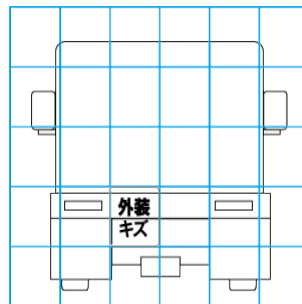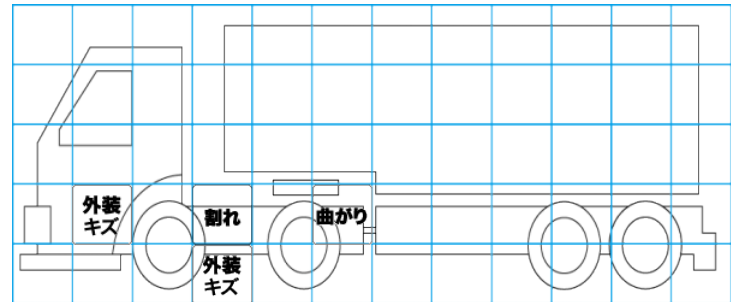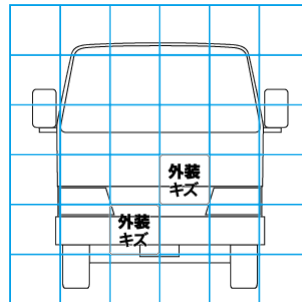

【外装】

【ポデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------