

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成26年7月	QPG-FN1AWDA	幌ウイング	FN1AWD-10151	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
575,508km	320PS/235KW	M/T 7速	エア－	長：9,970 mm 高：2,470 mm	幅：2,400 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	内外気切り替え及び風量調整ノブ欠損	シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	左右レンズくすみ
水混入	◎		P/W（運転席）	／		ワイパー	◎	右サイドレンズひび
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	△	左右カバー擦れ、左ミラー及びサイドアンダーミラーキャップ欠損、サイドアンダーミラー取り付け部割れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	ボリューム操作効かない			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L
リターダ	◎							
						デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	／					デフロック	／	



特記事項 エンジンキー2本(メイン2)、燃料タンクキー2本、F右ショックにじみ、オートクルーズ、バッテリーサイズ:130F51x2、コンソール穴品穴、看板跡、キャブライン消し塗装、Fガラス点傷多数有り

記録簿 有 (H26/10～R7/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	5			11/70R22.5	11R22.5 14PR		
	8	7		11/70R22.5	11/70R22.5		
6	8	6	4	11/70R22.5	11/70R22.5	11/70R22.5	11/70R22.5
－	－	－	－	－	－	－	－
スペア	－	－		スペア	－	－	
素材：スチール				備考：スペアタイヤ欠、総輪再生タイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
幌ウイング	浜名ワークス	「SS1405008」	平成26年8月
【備考】幌ウイング、アオリ2方開、セイコーラック、ロープフック左右16対、アオリ高さ:590mm、荷台キズ汚れ、オーバーハング左右足掛け、工具箱左右各1			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)

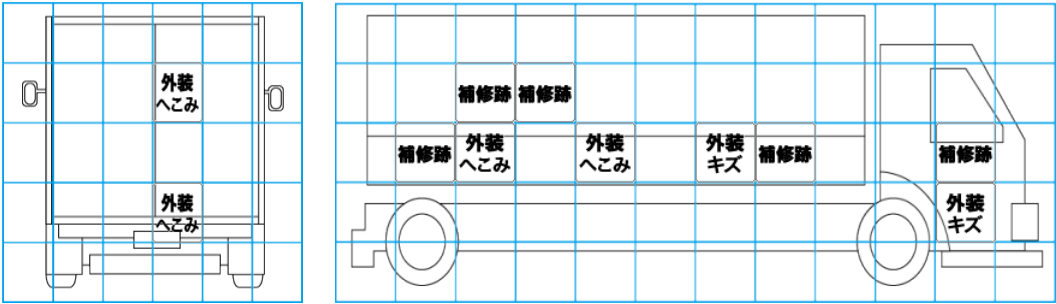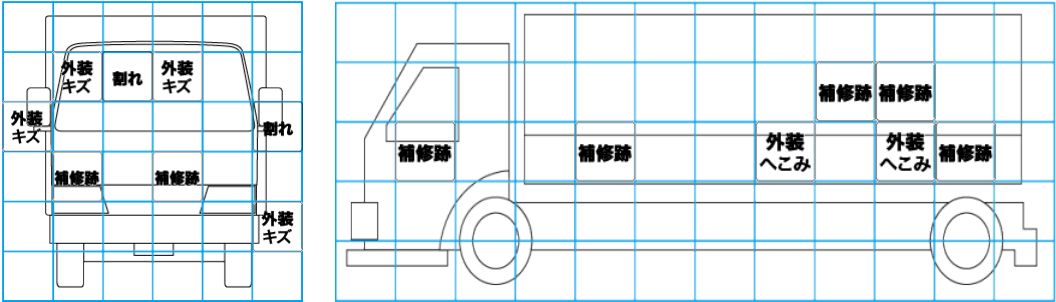

【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ