

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年11月	QKG-FK72FZ	タンクローリー	FK72FZ-583211
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
545,357km	240PS／177KW	M/T 6速	エア－	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎			○	ビニールカバー付き。カバー破れ。
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		テールランプ	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ワイパー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		ミラー	○	メッキカバー付き。左カバー擦れ。
マフラー	◎		オーディオ	◎		雨漏り	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	／		走行関係		
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		点検項目	結果	状態
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	標準	リーフサス	◎	
Adblue	◎		タコグラフ	◎	アナログ	エアサス	／	
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	○	シフト前後方向動き重い。	床材質	／	鉄板	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア抜け	◎		デフ			点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	◎							

特記事項	エンジンギヤ2本（メイン1本）ドアロックリモコン1ヶ（動作未確認）運転席側ドア歪み。後退時ブザー不鳴。突入防止装置左側プロテクター欠。エア漏れ有り(漏れ箇所不明) 100,452km時に新品メーター交換(記録簿無し、ユーザーより聞き取り。現在メーター表示444905km)。
記録簿	有（R1/11～R7/11）





タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				265/70R19.5	265/70R19.5		
10	10			—	—		
—	—			265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
8	9	8	7	—	—	—	—
—	—	—	—				
スベア	6	—		スベア	265/70R19.5	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
タンクローリー	新明和工業	LP60-61 「F 510434486」	平成26年10月

【備考】3室6kL(2kL、2kL、2kL)。1ライン3方配管。前後油圧ホースリール。流量計総流量（前11020040L、後215430L）タンク検査済証（検査圧力70kpa、検査番号第25-275号、検査年月日H26.9/17）左側ステンレス工具箱。消火器（右1、左1）
品名:第三石油類、比重:0.867。品名:第二石油類、比重:0.800。品名:第二石油類、比重:0.850。

【備考】
【備考】

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	大型

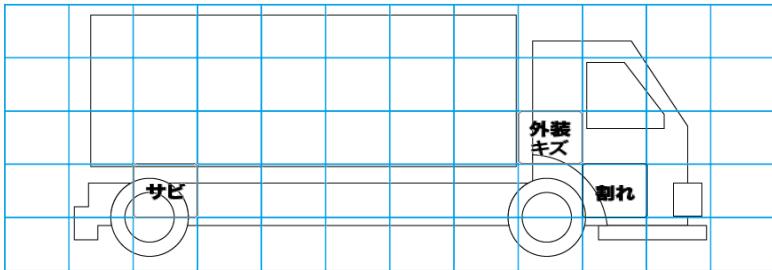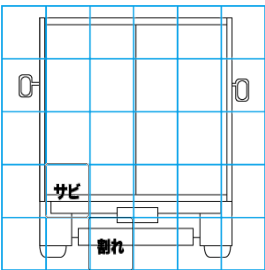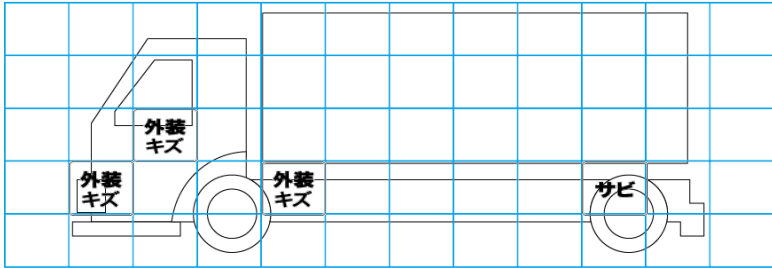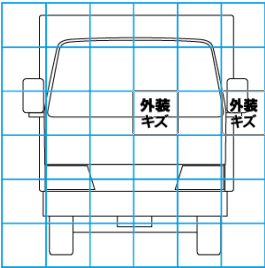

【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	