

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年9月	TKG-FC9JJA	冷凍パン	FC9JJA-12230
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
603.434km	210PS/154KW	M/T 6速	パキューム	長:5,840 mm 幅:2,160 mm 高:2,100 mm 門高:2,100 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	△		冷えない
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W（運転席）	◎		
P/W（助手席）	◎		
坂道発進装置	◎		
異常ランプ	◎		
オーディオ	◎		
バックカメラ	○		カラー、不鮮明
電格ミラー	◎		
ETC	/		
タコグラフ	/		

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	○	HID 左右レンズくもり
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	○	シャックル摩耗
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。インパネポケット欠品。右フォグランプ不灯。
エンジンキー3本、ボデーキー2本（固着使用不可）、燃料タンクキー2本。

記録簿 有 (H26/12~R6/6)

▼ **タイヤ残量**




単位：mm

	4	3	
	—	—	
5	2	2	4
—	—	—	—
スベア		13	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	HFCJA-FLAFDN 「4KZ0099-01」	平成26年
【備考】断熱材：サイド50mmリヤ75mm。ラッシングレール2段。水抜き穴前方1対。庫内灯3ヶ。 左観音扉内側凹み、穴あき。門口左右下側曲がり。リヤ台枠凹み。			
冷凍機／直結	デンソー	SS42LN-P42	平成26年
【備考】	-32.0℃設定	+15.5℃ → -8.5℃ (1h) 確認。	稼動時間19611h。
格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-B3MRA2 「14T088111N」	平成26年
【備考】PG寸法：全長1570mm全幅2190mm有効長1350mm有効幅2115mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。 バンパー部左右曲がり。左シリンダー滲み。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点検有

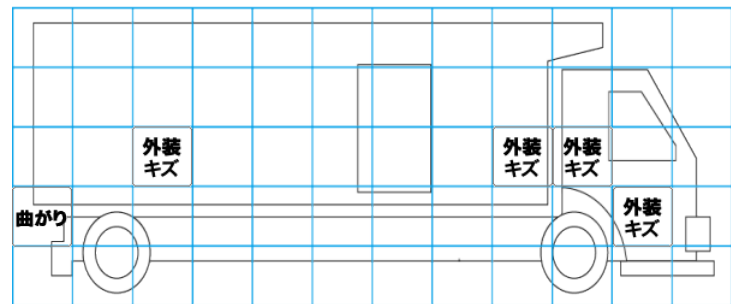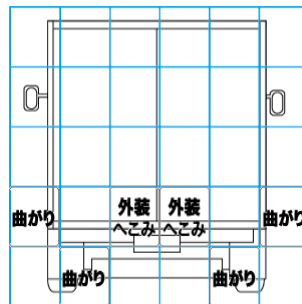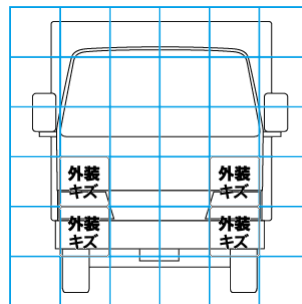

【外装】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------

【ボデー内】