
目付:R07. 11/17 <b>以 ⊔」 GR</b>			マロロア 車両ラ	車両チェックシート 管			管理番号	管理番号:1137041		
車両情報										
車名		初年度登録	型式			形状	車台番号			
三菱ふ	そう	令和 2年6月	2PG-FEB80		冷凍バン		FEB80-581769			
 走行		馬力	シフト			ブレーキ	ボディ内寸		ディ内寸	
227,635km		150PS/110KW	A/T デュオニック 6		速	バキューム	長: 4,360 高: 1,640			
◎:良好	②:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです									
<b>F</b>	エンジ	ン	•	電装隊	関係		<b>F</b>	キャヒ	ニン	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	<u> </u>	状態	点検項目	結果	状態	
異音	0		エアコン	0			シート	0	擦れ 、 汚れ	
オイル混入	0		スターター	0			ヘッドライト	0	ハロゲン	
オイル漏れ	0		オルタネーター	0			ウィンカー	0		
水混入	0		P/W(運転席)	0			ワイパー	0		
水漏れ	0		P/W(助手席)	0	<u>:</u>		ミラー	0		
燃料漏れ	0		坂道発進装置	0	į		_			
	0			0			FIA-TO	走行队		
	0			0			点検項目	結果		
	0				カラ-	-	リーフサス	0		
冷却水吹返	0			0			エアサス		•	
•	ミッシ	'ョン	ETC				パワステ	0		
点検項目	結果	状態	タコグラフ	0	アナロ	コグ	ハンドル	0		
ギア鳴き	0		<b>/</b>	上物位			燃料タンク	• o	スチール 100L	
ギア抜け	0		点検項目	結果	<u>:                                    </u>	状態	······	<b>ボ</b> ・・・・・・ デフ	<b>.</b>	
クラッチ	/		床材質	/	ステン	ソレス	· 点検項目	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	<b>状態</b>	
異音	0									
オイル漏れ	0						異音	0		
リターダ	/						オイル漏れ	(O)		
							デフロック	<u>:</u> /		
性記事で キャブはキブ・それ マンパラボケット ケロ										


特記事項	キャブ内キズ・汚れ。 インパネポケット欠品。 エンジンキー2本・キーレスリモコン1ケ・ボデーキー4本。
記録簿	無 ()


•	タイヤ残量			タイヤサイズ						
12	9 - 12	9 - 12	<u>単位:mm</u>	225/80R17.5	225/80R17.5 — 225/80R17.5	225/80R17.5 — 225/80R17.5	225/80R17,5			
- - - -   - - - -					<u> </u>					
		ننا ر		素材: スチール	備考:					


上物仕様										
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式							
冷凍バン	東プレ	FF203300J	令和 2年6月							
【備考】断熱:サイド50mm・リ	【備考】断熱:サイド50mm・リヤ無。庫内灯5ケ。左右スライド式サイド扉2対。シャッター開き時内高さ1560mm。									
冷凍機/直結	東プレ	XV32H0C-P	令和 2年6月							
【備考】*中温仕様。外気温+16.6℃ -5℃設定 +13℃ → -5℃ 確認(1h)。稼働時間4545h。										
【備考】										

外装状態								
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石					
有	確認済	無	点傷有					

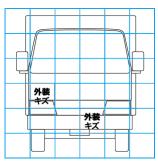

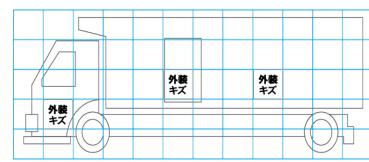

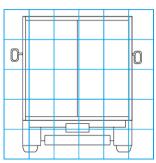

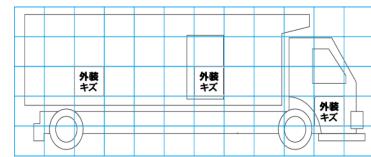

【外装】 【ボデー内】

<b>外装</b> キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	<b>庫内</b> キズ	庫内へこみ	<b>庫内</b> 穴あき	床 汚れ
-----------------	-------	----	-----	----	-----	----	-----------------	-------	------------------	---------