3付:RO7. 11	1/18	f nn ei	マロロア 車両き	FI	ック	シート	管理番号	: 11	37046
			<u> </u>	車両	情	報			
車名  初年度登録		初年度登録	型式		形状		車台番号		
三菱ふそう		平成30年11月	TPG-FEB80			セルフクレーン	FEB80-571349		571349
走行		馬力	シフト			ブレーキ	ボディ内寸		
185,548km		150PS/110KW	M/T 5速			バキューム	長: 4,330 高: 320		幅: 2,080 mm 門高: mm
②:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです									
▼ 点検項目	エンジン 結果	ソ 状態	✓ 点検項目	電装隊 結果		状態	<b>▼</b> 点検項目	キャヒ 結果	
異音 オイル混入	© ©		エアコン スターター	© ©			シート ヘッドライト		ビニールカバー付き ハロゲン
オイル漏れ 水混入	© ©	•••••	オルタネーター P/W(運転席)	© ©		••••••	ウィンカー ワイパー	© ©	
水漏れ燃料漏れ	© ©		P/W(助手席) 坂道発進装置	0			ミラー	0	メッキカバー付き、5 カバー擦れ
排気 マフラー	© ©	•••••	異常ランプ	0	『EI レン	NGOIL』の表示(オ ジ)	<b>r</b>	走行関	1
ターボ	0		オーディオ			テナ伸縮不良	点検項目	結果	<b>状態</b>
冷却水吹返	0		バックカメラ	Δ	映ら 通電	ない	リーフサス	0	
7	ミッシ	ョン	電格ミラー		,,,,,		エアサス		
点検項目	結果	状態	ETC	0	標準	•••••	パワステ ハンドル	© O	惚り
ギア鳴き	0			/	<u> </u>			•	スチール
ギア抜け	0		7	上物化	 <u></u> 土様		燃料タンク	0	100L
クラッチ	0	•••••	点検項目	結果		状態	<b>"</b>	デフ	
異音	0		床材質	/	木材		点検項目	結果	状態
オイル漏れ リターダ	© ©		•••••	•			異音	0	
							オイル漏れ デフロック	© /	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
							^^~	•	
//		ー1本(メイン1)、ドア( サイズ:95D31L.65D2 1)		. +v.	ブルー	・フ凹み、左Rショッ・	クにじみ		
7 5	タイヤ娃		•			タイヤサ	イズ		
		単位:mm							
9		8			2	15/70R17.5	215/70R17.5	_	
	] [	_			_		_	_	
7 7	] [	7 7	215/70R1	7.5	2	15/70R17.5	215/70R17.5		215/70R17.5
	] [				<del></del>		_	<del>-</del>	
スペア 9 — スペア <u>215/70R17.5</u> —									
 素材:アルミ									

上物仕様										
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式							
平ボディ	完成車改造		平成30年							
【備考】コーション無し、ロープフック左右5対、セイコーラック、前立てガッチャ掛け、前立て作業灯1ケ、床フック左右8対前3ケ、床板腐6木材補修、歩み板、後部歩み板掛け、荷台キズ汚れ、左側工具箱										
クレーン/クレーン	ユニック	URG294 H 「G401495」	平成30年10月							
【備考】吊り上げ荷重:2.93t、 4段ブーム、フックイン、標準アウトリガー、ハイジャッキ、ラジコン										
【備考】										


外装状態									
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石						
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)						

**外装** キズ

**外装** キズ

**外装** キズ

補修跡

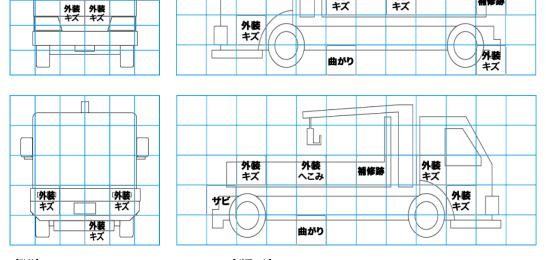



**外装** へこみ

割れ

**外装** キズ

**外装** キズ