

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成29年5月	QPG-FS64VZ	アルミウィング	FS64VZ-525020	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
642,469km	380PS/279KW	A/T イノマツ 1 2速		エア-	長: 9,600 mm 幅: 2,390 mm 高: 2,580 mm 門高: 2,500 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーケース付近に じみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタータ	/	
電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材
キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右ミラーカバー（ガ タあり）
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。インパネポケット欠品。テール左右曲り。
エンジンキー3本、キーレスリモコン1個、ボディキー3本。

記録簿 有 (R2/1~R7/9)

タイヤ残量

単位：mm

13

13

12

12

11

11

11

11

8

6

7

5

スベア

6

—

タイヤサイズ

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

スベア

245/70R19.5




—

素材：スチール

備考：3軸目4本再生タイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W8DC428」	平成29年
【備考】ラッシングレール2段。引き出しフック9対。庫内灯6ケ。90度ストッパー。センターローラー付。床板削れ。庫内内張り割れ有り。 リヤ台枠ヘコミ。左観音扉ヒンジ曲がり、開閉かたい（ヒンジ取付部亀裂あり）。ボディ左右上側補修跡有り（リベット部分ボンド多数）。			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	OG1002H-3MRA2 「17T048522N」	平成29年
【備考】PG寸法全長：1570mm、全幅：2290mm、有効長：1240mm、有効幅：2215mm。最大荷重1000kg。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

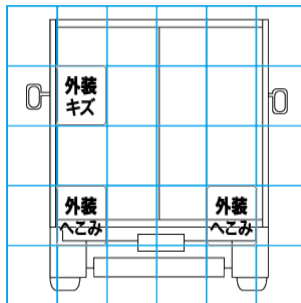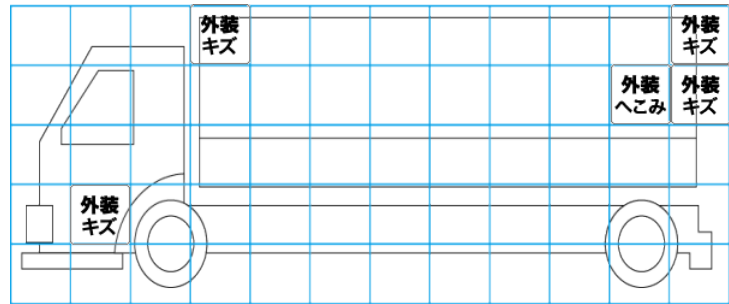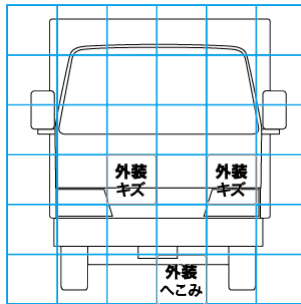

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------