Bfd: R07. 11/18										
車両情報										
車名		初年度登録	型式		形状		車台番号			
日野		平成27年7月	TKG-FD7JLAA		アルミウィング		FD7JLA-17895			
走行		馬力	シフト			ブレーキ		ボ	ディ内寸	
469,043km		240PS/177KW	M/T 6速			エアー			n 幅:2,390 mi n 門高:2,310 mi	
◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです										
•	エンジ	ン	•	電装関	係		•	キャし	<b>ご</b> ン	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果		<b>状態</b>	点検項		-	
異音	0		エアコン	0	液晶バッ	クライト不灯	シート		へたり	
オイル混入	0		スターター	0	••••••		ヘッドライ	<b>-</b>	LED 左右レンズくすみ	
オイル漏れ	0		オルタネーター	0					左右レンズくすみ	
水混入	0		P/W(運転席)	0			ウィンカー		: 	
水漏れ	0		P/W(助手席)	0			ワイパー		左右アームがた	
燃料漏れ	0		坂道発進装置	0			ミラー	0	:	
排気	0		異常ランプ	0			_	+4-6	18177	
マフラー	0		オーディオ	0			上北小江	走行	•	
ターボ	0		バックカメラ	0	カラー		点検項		状態	
冷却水吹返	0		電格ミラー	0			リーフサス	Ζ : ⊚	: 	
7	ミッシ	ョン	ETC	/			エアサス		: 	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/			パワステ	<u> </u>	: 	
ギア鳴き	(O)	-D (7E)	<b>7</b>	上物仕	·様		ハンドル		擦れ	
ギア抜け	©	•••••	点検項目	結果		状態	燃料タンク	7	スチール 200L	
	0	•••••	床材質	/			•••••		-200L	
クラッチ 異音	©	•••••	<b>水竹</b> 貝		21/1/2]			デフ		
<sub>共日</sub> オイル漏れ	©	•••••					点検項	目 結果	状態	
リターダ	/	•••••					異音	0	<u>.</u>	
	.ii	•••••					オイル漏れ	า ⊚		
							デフロック	7 /		
特記事項耳	ンジンキ	1本(メイン1)、燃料	タンクキー1本(シ!	ノンダ固着	着)、ボデ	ーキー1本(シリ	ンダ固着)、	左Fショック	にじみ、コンソー	レ欠品
	室内ヤニ マテリー	-/5/1 -サイズ:75D23Lx2								
記録簿無	ŧ ()									
_			_							
2	タイヤ原	<u>関重</u> 単位:mm	<u> </u>			タイヤち	<b>ナイス</b>			-
1:	3 [-	<u> </u>			225/	80R17.5	225/80F	R17.5		
		<u></u> ]				_	_			
			005/005	75	205/	90D175	005/005	0476	005/005475	
7 [8	∐ L	4 5	225/80R1	0.1	225/	80R17.5	225/80F	C.1 IP	225/80R17.5	
	_] [									

スペア

素材:スチール

備考:

225/80R17.5


12

スペア

\_

上物仕様							
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式				
アルミウイング	パブコ	「559C4934」	平成27年				
【備考】ラッシングレール2段、引き出しフック5対、庫内灯3ケ(2ヶ所不灯、通電OK)、庫内キズ汚れ有り、右側ステンレス工具箱							
(m 5)							
【備考】							
DI 가구·TZ 유요							

外装状態							
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石				
有	確認済	無	点傷有				

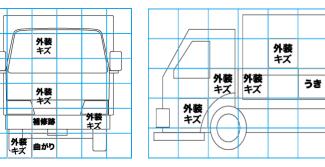




割れ

**外装** キズ

**外装** へこみ

**外装** キズ

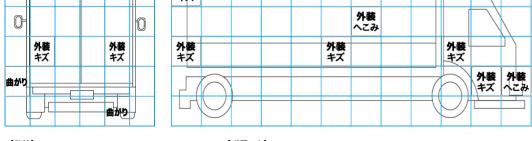

【外装】 【ボデー内】 **外装** キズ **床** 汚れ **外装** へこみ **庫内** キズ **庫内** へこみ **庫内** 穴あき うき サビ 補修跡 曲がり 割れ