

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成19年2月	PJ-FK72FZ	粉粒運搬車	FK72FZ-700460	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
984,720km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長: 高:	mm 幅: mm mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャンプ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	吹き出し口切り替え不良	シート	○	破れ、へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	ハロゲン 左レンズひび
オイル漏れ	○	クランクシール（フロント、リヤ）、 インタークーラーホース プレッシャースイッチ オイル漏れ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	○	左取り付け部ガタ有り
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	アンダーミラーキャップ欠損
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	△	アナログ カセット取り出しスイッチ固着			
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		リーフサス	◎		リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		エアサス	/		エアサス	/	
クラッチ	◎		パワステ	◎		パワステ	◎	
異音	◎		ハンドル	○	擦れ	ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎		燃料タンク	◎	スチール 150L	燃料タンク	◎	スチール 150L
リターダ	/							
上物仕様			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
床材質	/		異音	◎		異音	◎	
			オイル漏れ	○	キャリア取付面 オイル漏れ	オイル漏れ	○	キャリア取付面 オイル漏れ
			デフロック	/		デフロック	/	

特記事項	エンジンキー1本 バッテリーサイズ80D23R×2ヶ 室内汚れ、キャブルーフ凹み R1/9走行距離：855,062km時クラッチOH
記録簿	有（H22/2～R7/2）

タイヤ残量

単位：mm

8

13

—

—

12

8

12

13

—

—

—

—

スベア

0

—

タイヤサイズ

265/70R19.5

265/70R19.5

—

—

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

スベア

265/70R19.5





—

素材：スチール

備考：スベア以外スタッドレス、F左右段減り、スベアバンク

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
粉粒体運搬車	新明和工業	BSH140-20ES 「F801379919」	平成19年1月
【備考】品名：飼料、最大積載量7500kg、最大容量13.90立米、比重0.540、3室、ボデー材質：鉄、後荷室上蓋開閉できるがスライドできず。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	飛石有(リペア 不可)

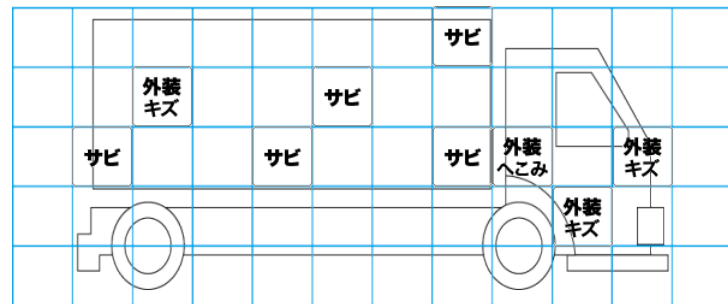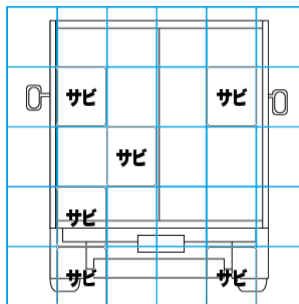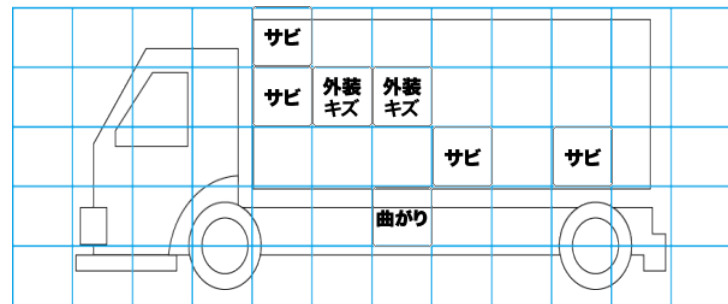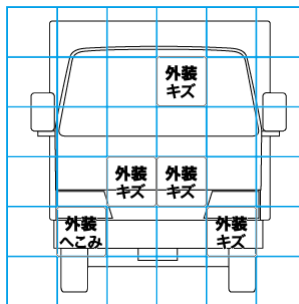

【外装】			【ボデー内】							
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ