日付: RO7. 11/19 **リロ」 GROUP 車両チェック**

| フシー | - | 管理番号: | 113 | 7061 |
|-----|----------|-------|-----|------|
| | | | | |

| 車 両 情 報 | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|------------|----------|--|---------------|------------------|-----------------------|----------|--|--|
| 車名 | 初年度登録 | 土 型 | 形状 | | | 車台番号 | | | | |
| 三菱ふそう | 平成27年11月 | QKG-FV60VX | ダンプ | | FV60VX-510347 | | | | | |
| 走行 | 馬力 | シフト | シフト ブレーキ | | ボディ内寸 | | | | | |
| 115,930km | 380PS/279KW | M/T 7速 | M/T 7速 | | | 長:5,310 高:520 | mm 幅: 2,210 mm 門高: | mm mm | | |
| | | | | | | | | | | |

| 113,930 | ZNIII | 380F3/219KW | IVI/ 1 7 3 | IVI/ 1 / JE | | 高: 520 | mr. | n門高: mm |
|----------|-----------|-------------|------------|-------------|---|-------------|-----|---|
| ◎:良好 | 常走行問題なし △ | 当社判断基準によ | るもの | です | | | | |
| r | エンジン | ン | • | 電装関係 | | • | キャヒ | ニ ン |
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | 0 | | エアコン | 0 | | シート | 0 | 擦れ 、 汚れ |
| オイル混入 | 0 | | スターター | © : | | ヘッドライト | 0 | HID |
| オイル漏れ | 0 | | オルタネーター | 0 | | ウィンカー | 0 | |
| 水混入 | 0 | | P/W(運転席) | © | *************************************** | ワイパー | 0 | |
| 水漏れ | 0 | | P/W(助手席) | © | *************************************** | ミラー | 0 | |
| 燃料漏れ | 0 | | 坂道発進装置 | 0 | *************************************** | _ | | |
| 排気 | 0 | | 異常ランプ | © | *************************************** | / | 走行图 | • |
| マフラー | 0 | | オーディオ | ⊚ ナビ | /付き | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| ターボ | 0 | | バックカメラ | ◎ カラ | i_ | リーフサス | 0 | |
| 冷却水吹返 | 0 | | 電格ミラー | © | | エアサス | / | |
| r | ミッシ | ョン | ETC | ◎ 標準 | • | パワステ | 0 | |
| 点検項目 | 結果 | 状態 | タコグラフ | ◎ アナ | ·ログ | ハンドル | | 擦れ |
| ギア鳴き | 0 | | • / | 上物仕様 | 1046 | 燃料タンク | | スチール 300L |
| ギア抜け | 0 | | 点検項目 | 結果 | 状態 | <i>T</i> | デフ | |
| クラッチ | 0 | | 床材質 | / 鉄板 | | · 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | 0 | | • | | | | _ | 小窓 |
| オイル漏れ | ⊚ | | • | | | 異音 ••••• | 0 | |
| リターダ | / | | | | | オイル漏れ | Δ | ピニオンシール前デフ漏れ |
| | | | | | | デフロック | 0 | |
| | | | | | | | | • |


特記事項 キャブ内キズ・汚れ有り。R5.3/8 93776㎞時 クラッチオーバーホール済(記録簿有り)。 エンジンキー3本、キーレスリモコン1個、燃料タンクキー2本、AdBlueタンクキー2本。 セキュリティリモコン2個。


記録簿 有(H28/11、R1/11~R6/11)


| | タイ | ヤ残量 | | <u> </u> | タイヤ | " サイズ | |
|----|-----|-----|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 12 | 12 | 単位:mm | | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | |
| | _ | _ | | | | | |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR |
| | スペア | 15 | | スペア | | 11R22.5 16PR | |
| | | | | 素材: スチール | 備考: | | |


| メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 | | | | | | |
|--|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| 小平産業 | DM15-10 「1510059」 | 平成27年 | | | | | | |
| 【備考】作業灯2ヶ。電動コボレーン(サニーホース付)。前たて曲り。リヤゲートアングル亀裂、曲り。床凹み。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | メーカー 小平産業 | メーカー 型式「製造番号」 が平産業 DM15-10 「1510059」 | | | | | | |

| 外装状態 | | | | | | | | |
|----------|--------|---------|-----|--|--|--|--|--|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 | | | | | |
| 有 | 確認済 | 無 | 点傷有 | | | | | |

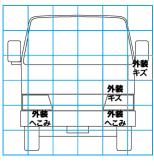

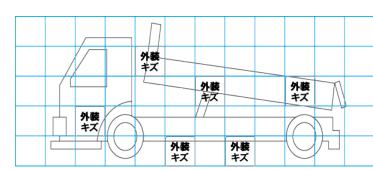

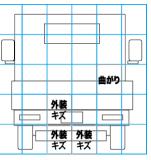

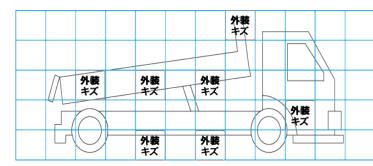

【外装】

| 外装 キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内 キズ | 庫内へこみ | 庫内 穴あき | 床 汚れ | |
|-----------------|-------|----|-----|----|-----|----|-----------------|-------|-----------|----------------|--|
|-----------------|-------|----|-----|----|-----|----|-----------------|-------|-----------|----------------|--|

【ボデー内】