

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年2月	QKG-CYL77A	アルミウイング	CYL77A-7005840
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
432.587km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:9,600 mm 幅:2,390 mm 高:2,500 mm 門高:2,420 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	クランクシール（フロント、リヤ）、サブライポンプ 滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
			P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
			P/W（助手席）	○	動き悪い	ミラー	◎	
水混入	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
水漏れ	◎		異常ランプ	◎				
燃料漏れ	◎		オーディオ	／		点検項目	結果	状態
排気	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
マフラー	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
ターボ	◎		ETC	／		パワステ	◎	
冷却水吹返	◎		タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	◎	ハンドルカバー付き
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	デフ		
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材			
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	◎							



特記事項 エンジンキー2本、リモコンキー1本、燃料タンクキー前後2本ずつ、アドブルータンクキー2本、ボデーキー3本

記録簿 有 (H27/5~R6/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	12			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
11	11	11	11	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
8	8	10	8	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア				スベア			
	10	—			275/80R22.5	—	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DML 「W9DD458」	平成26年9月
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯4ヶ、引出しフック9対、パレティナガイド、渡し板、			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	CG1003C-B3MPA2 「14T122042N」	平成26年12月
【備考】全長1460mm、全幅2435mm、有効幅2310mm、ストッパー迄1240mm、ラジコン付き			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)

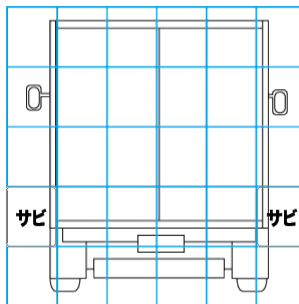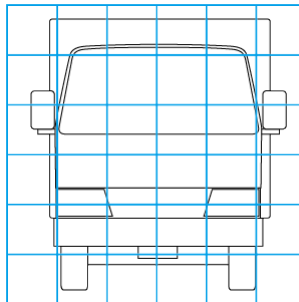

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------